



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 10:49:53 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

10

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__10

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira 499

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

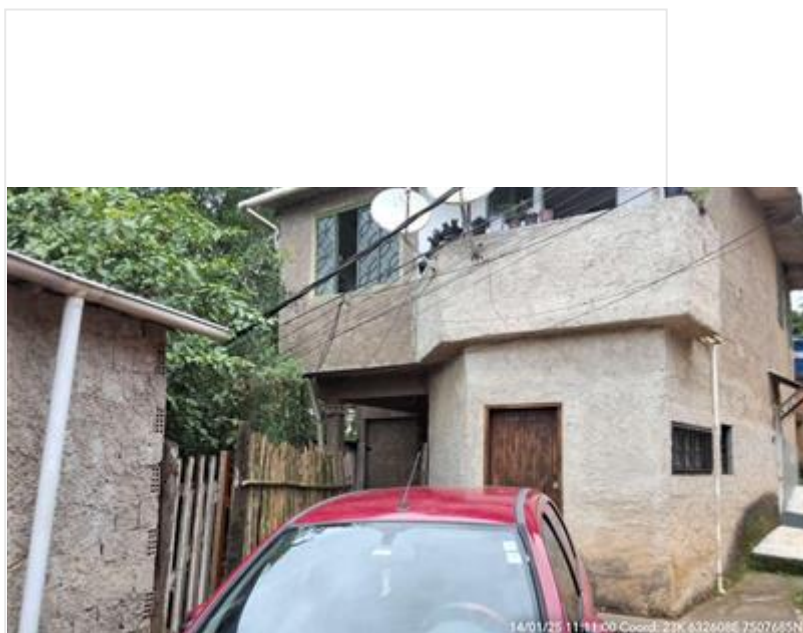

Foto_acesso-20250114-141059.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

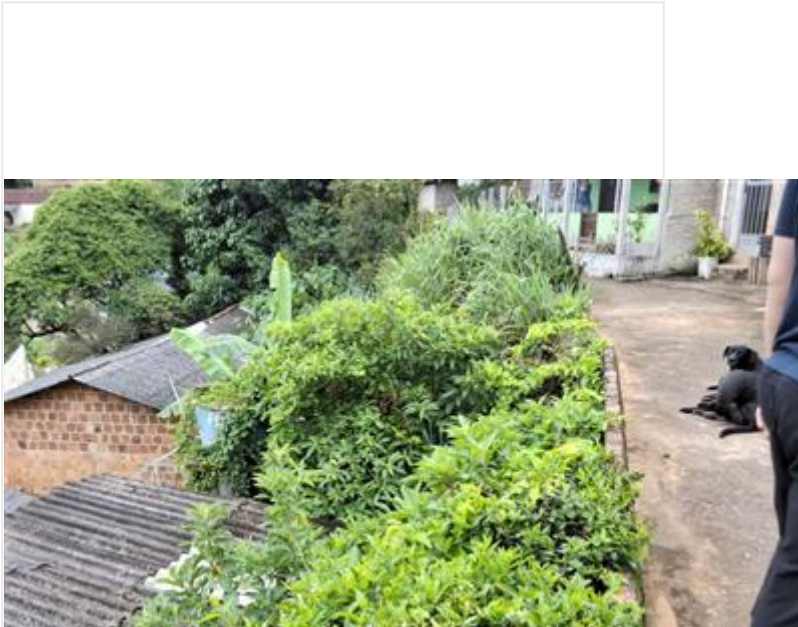

Foto_cort_mult-20250114-135144.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com cortes sofrendo descalçamento.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Dificuldade em observar o material devido a densa ocupação

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-135204.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-140131.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-140138.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

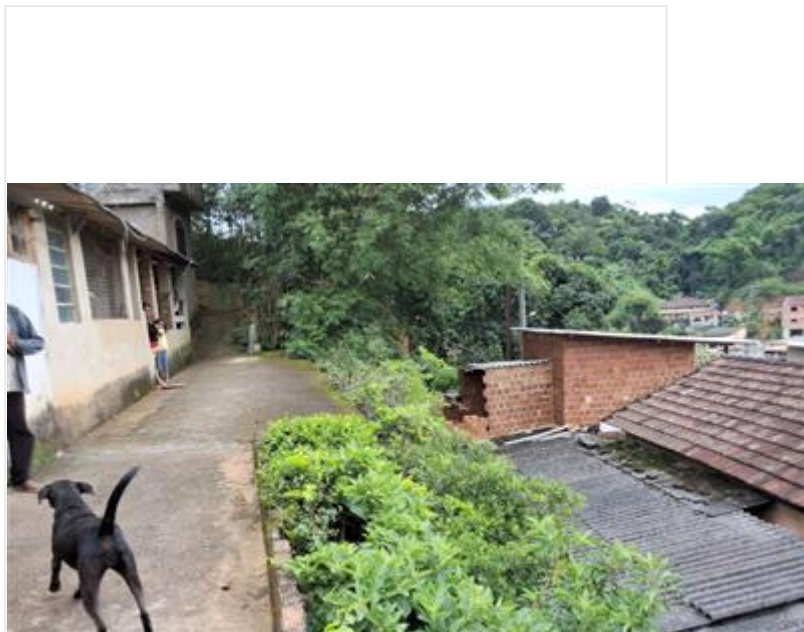


Foto_vulnerabilidade-20250114-135329.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Erosão laminar**

Foto Descalçamento

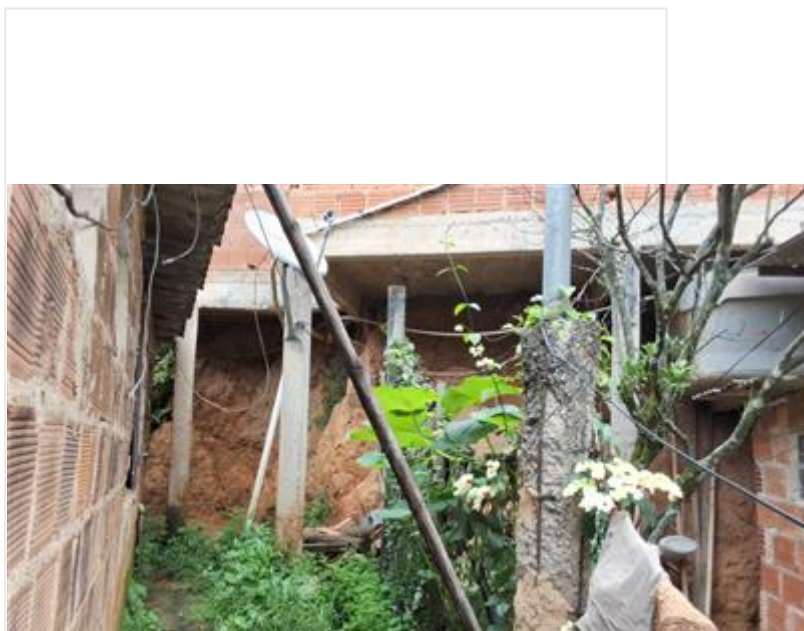

Foto_Descalcamento-20250114-140111.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-140836.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo no local que está descalçando o passeio que dá acesso às casas e na base dos imóveis também.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicável

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-140019.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com casas de alta vulnerabilidade, densamente ocupadas e próximas umas das outras, na qual dificultou a observação e registro de algumas feições. Salienta-se o processo do descalçamento e erosão na base dos imóveis, e do passeio. As moradias mais a jusante possuem a montante o passeio sofrendo erosão.

GPS

Área analisada:

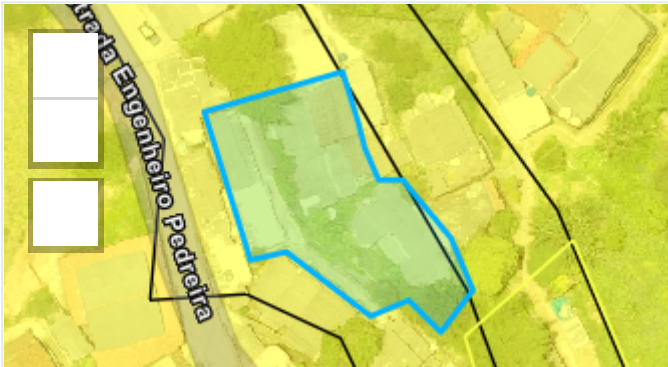Area: 675.74 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok