



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 1:17:47 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

11

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__11

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira 837

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-163546.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250114-162158.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme, com patamares extensos no topo da encosta


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração marrom alaranjada

Foto do material predominante:

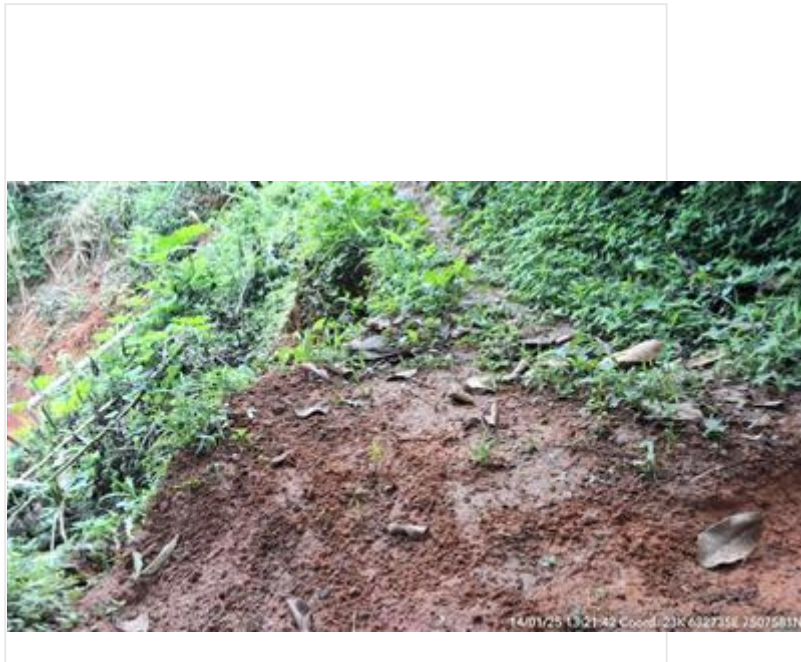

Foto_material-20250114-162140.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-162118.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-162123.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-163612.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-162056.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250114-162102.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo ocasionou o rompimento de tubo de esgoto.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-162045.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-162033.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com histórico de deslizamentos no qual causaram um vazamento de esgoto. Cicatriz presente do topo da encosta até a meia encosta, e sem redes de drenagem que impessam a evolução da cicatriz. Imóvel a jusante encaixado na drenagem e imóvel ao topo próximo do topo e onde se originou todo processo. Não houve vítimas.

GPS

Área analisada:

Area: 498.63 Sq meters

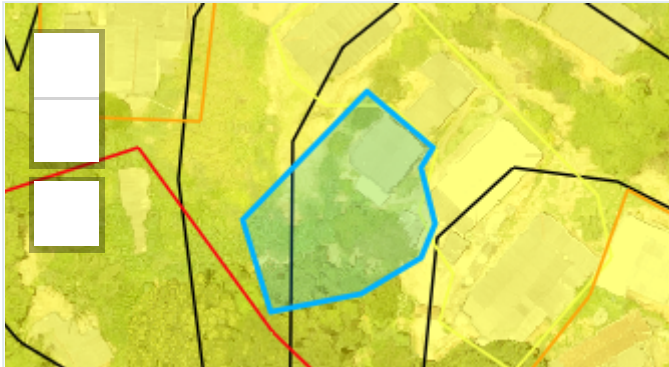

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok