



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 1:37:22 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

12

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira ao lado do número 837

Localidade:

Humberto antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-163826.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250114-163849.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos de pequeno porte, imóveis construídos em patamares amplos

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com raízes expostas

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-163931.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-164009.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-164014.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

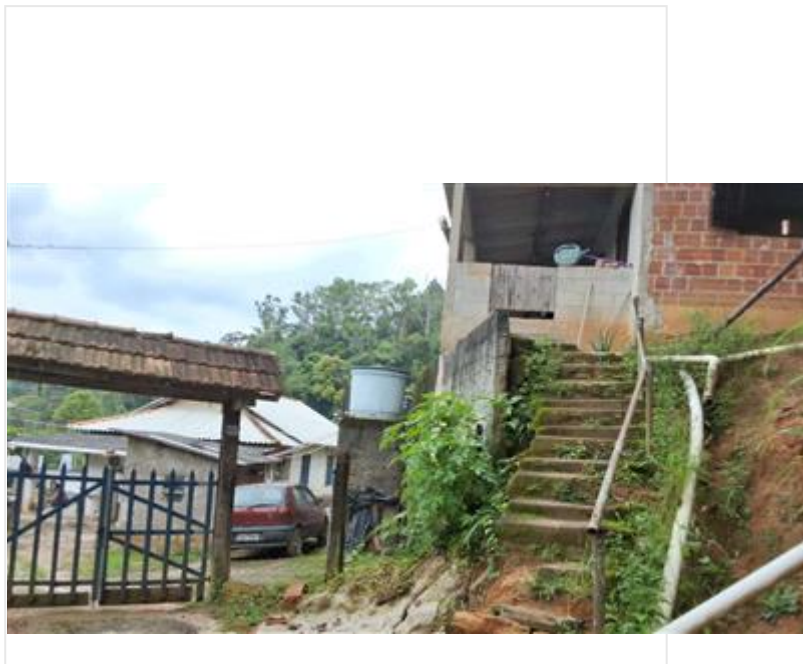

Foto_vulnerabilidade-20250114-164031.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Histórico de processos no entorno do setor

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-164204.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área sem indicativos de movimentos de massa ativos, mas com histórico de deslizamentos e setores de alto risco bem próximos. Casas com alta vulnerabilidade.

GPS

Área analisada:

Area: 1,024.88 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok