



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 1:48:57 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

13

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__13

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-165050.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250114-165116.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com corte em patamar e trechos de solo exposto e algumas árvores no topo.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de granulação fina e avermelhado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-165336.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-165415.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-165404.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-165440.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-165518.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-165528.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250114-165614.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Há evidências de deslizamento planar ocorrido em talude de corte.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-165706.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-165741.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No local há forte evidência de instabilidades, tais como cicatrizes, sulcos e processos erosivos ativos podendo ser ampliado.

GPS

Área analisada:

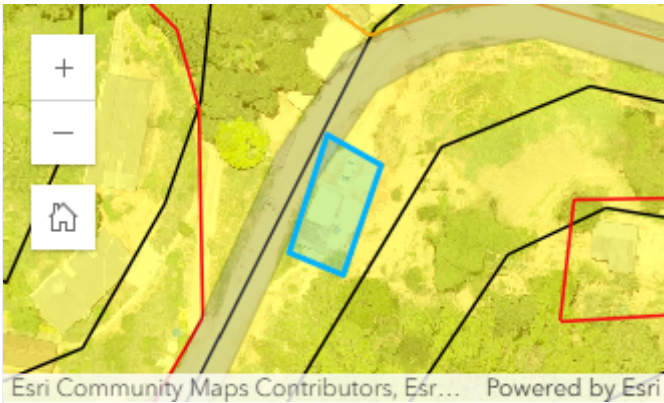

Powered by Esri

status_revisao

Ok