



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 2:47:55 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

15

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__15

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:

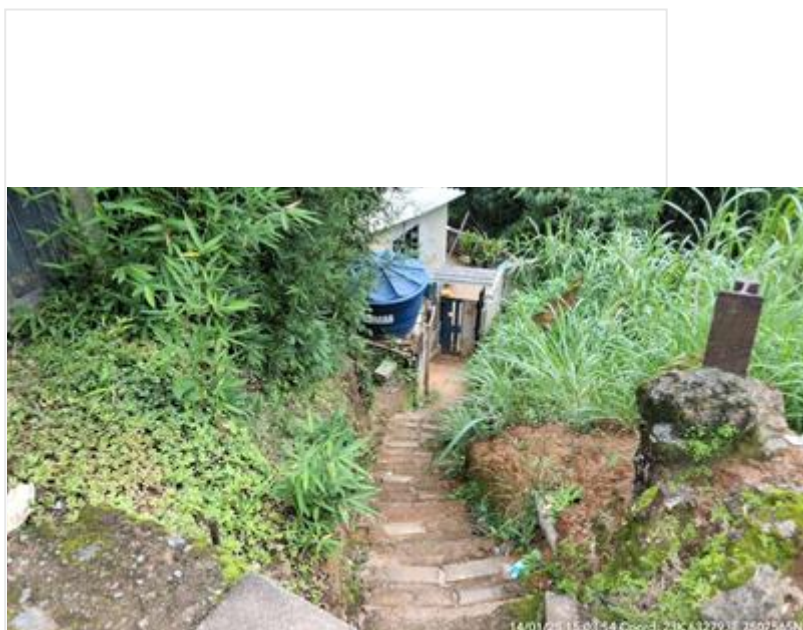

Foto_acesso-20250114-180352.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250114-180411.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos com presença de erosão e cicatrizes na base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Predomínio de solo residual de coloração alaranjada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-175337.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-175347.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-175352.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-175402.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250114-180727.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250114-175420.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-180706.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250114-175428.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Cicatriz de deslizamento junto com afundamento de estrutura de concreto a montante

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-175447.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-175505.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com cicatrizes de deslizamento na base do talude. A área afetada pelo processo está passando por intervenção estrutural, aparentemente com concreto projetado. Observa-se uma estrutura de concreto afundando na parte montante, correspondente ao piso de um imóvel, enquanto na base há uma contenção que não abrange toda a área da edificação. No topo, próximo à estrada, destaca-se a presença de garagem que está colapsando ou já parcialmente colapsadas.

GPS

Área analisada:

Area: 1,742.93 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250114-180439.jpg

Descrição da foto1

Garagem com estrutura colapsando