



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 3:16:09 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

17

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__17

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira 959

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

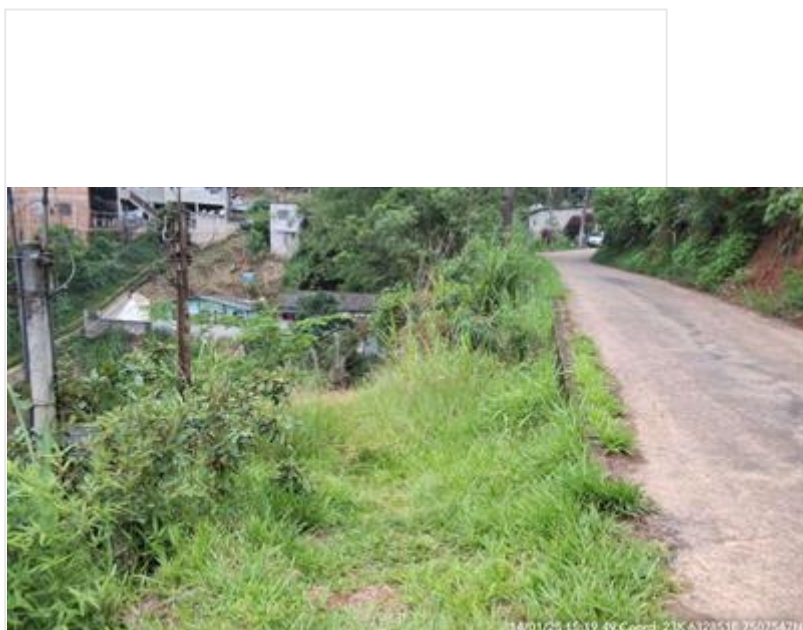

Foto_acesso-20250114-181949.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:

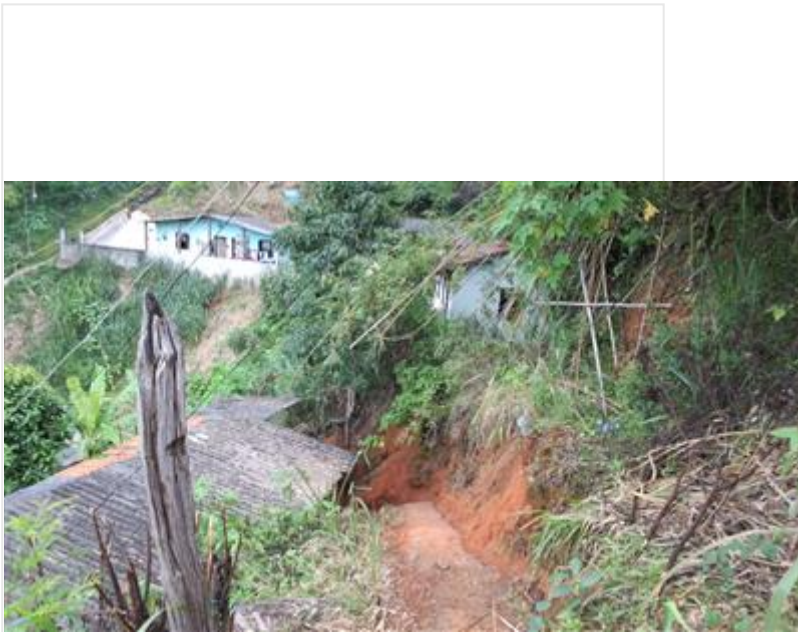

Foto_cort_mult-20250114-181920.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com casas encaixadas na drenagem


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Presença de solo residual, rocha alterada e blocos angulosos entre os cortes

Foto do material predominante:

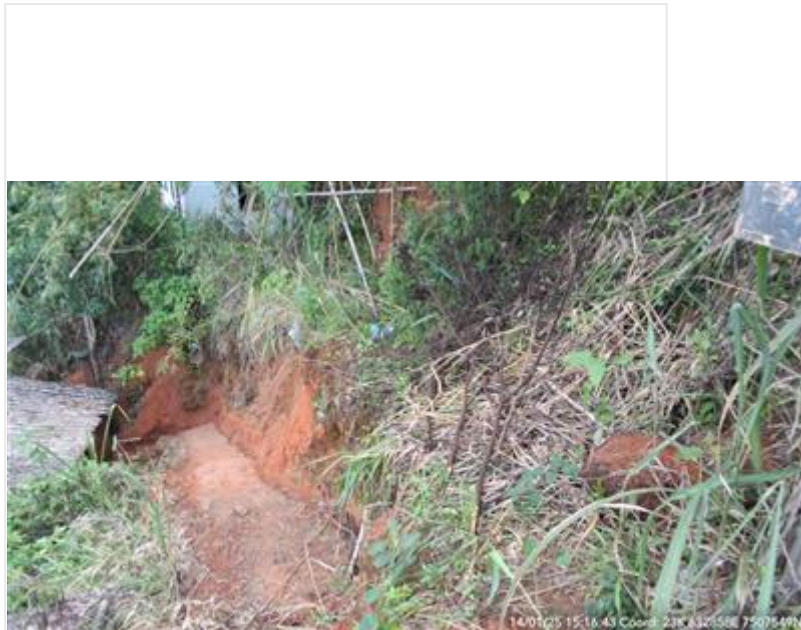

Foto_material-20250114-181642.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Concentrados

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-181704.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-181710.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-181728.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250114-181754.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-181853.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250114-181810.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-181804.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento entre cortes na qual a casa na base foi atingida com colapso parcial de estrutura.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-181845.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-182509.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com processo ativo, sem presença de redes de drenagem. Foram observadas cicatrizes de deslizamento, blocos mobilizados, colapso parcial de estruturas. Moradias muito vulneráveis com poucas a nenhuma estrutura de amarração.

GPS

Área analisada:

Area: 782.37 Sq meters

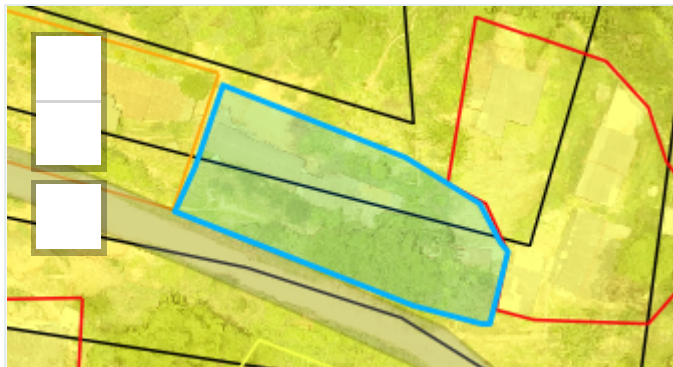

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok