



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 9:30:18 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

18

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__18

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira, 966

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-123512.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:

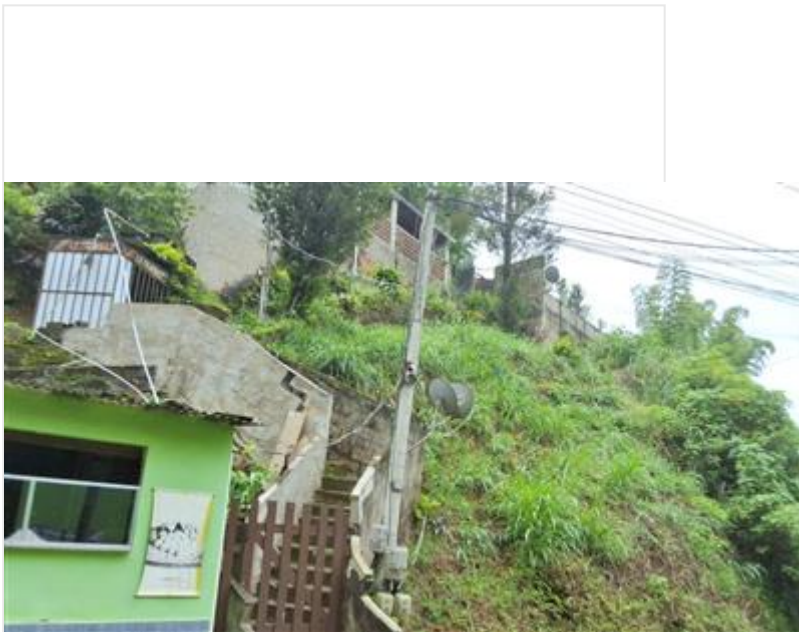

Foto_cort_mult-20250115-123440.jpg

Descrição do terreno:

Local de cortes múltiplos não sendo possível dizer com exatidão o número de cortes devido a não ter sido possível acessar os imóveis

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração avermelhada escura

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-123457.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-123427.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250115-123419.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-123409.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado nenhum processo aparente no local, mas devido a impossibilidade de acesso e ao redor estar cercado por setores de alto e muito alto, faz se necessário o apontamento da área

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-124209.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de cortes múltiplos, densamente ocupado, porém não foi possível acessar o local. Salienta-se que devido ao setor estar próximo de setores de muito alto e alto risco, em imagens de drone se observar feições de erosão, se faz valer o local apresentar um grau de risco moderado.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok