



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 13, 2025, 2:31:13 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

2

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira, 230

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250113-174827.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:

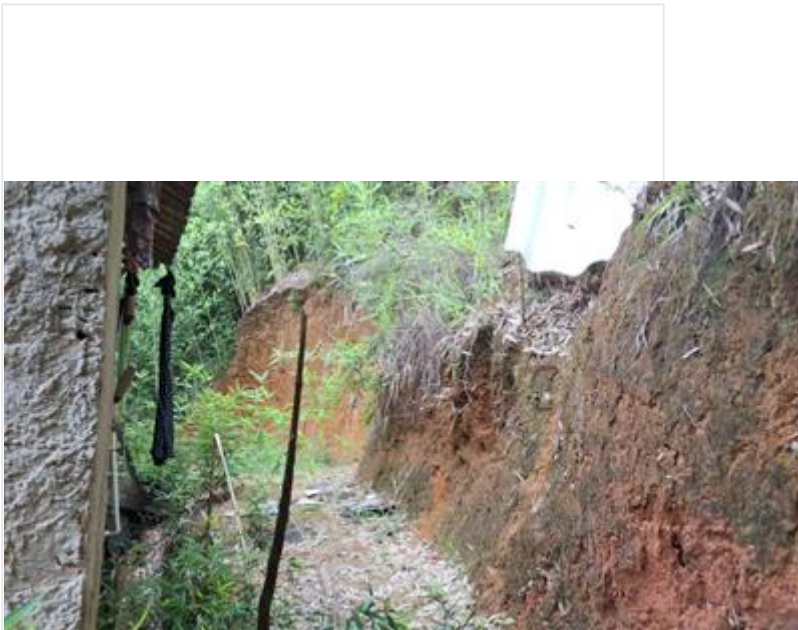

Foto_cort_mult-20250113-173555.jpg

Descrição do terreno:

Local com cerca de 5 cortes, no qual nos dois últimos é observado construção das moradias. Terreno inclinado várias cicatrizes de deslizamento.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração marrom alaranjado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250113-173541.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250113-173606.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250113-173249.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250113-174053.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Muros/ paredes abaulados**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Descalçamento**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250113-174236.jpg

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20250113-174111.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250113-174741.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250113-173616.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250113-174244.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Ocorreu um deslizamento há 5 anos, com histórico de danos na estrutura da parede da casa.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250113-173631.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250113-173756.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No local foram observadas cicatrizes de deslizamento, com histórico de atingimento e danos na estrutura do imóvel. As casas apresentam alta vulnerabilidade e falta de drenagem para escoamento superficial. Na imagem também foram fotointerpretadas feições indicativas de movimento de massa.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok