



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 10:09:44 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

20

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__20

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

José Carlos de Souza Ribeiro

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:

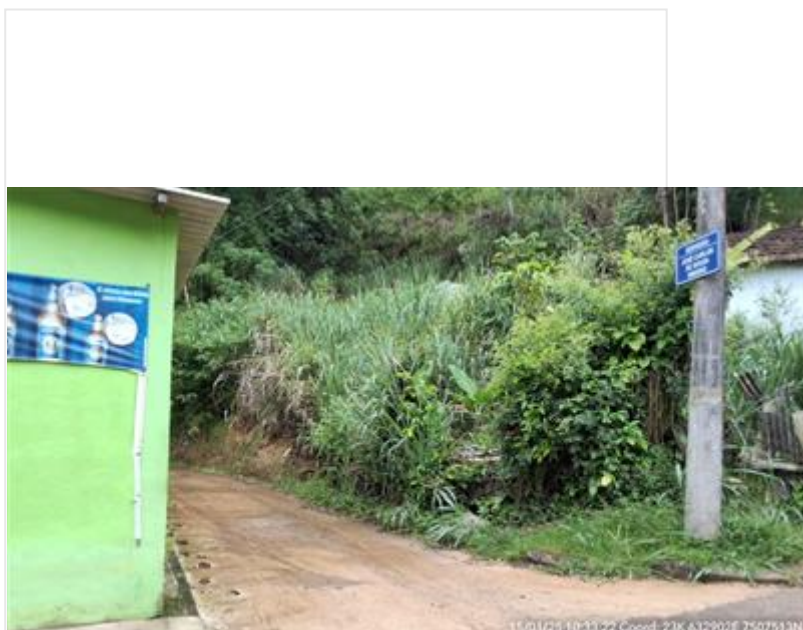

Foto_acesso-20250115-133321.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250115-131202.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250115-131210.jpg

Descrição do terreno:

Terrono íngreme encaixado na drenagem.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Lixo**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de cor marrom avermelhado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-131751.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-133152.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250115-131343.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-131358.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250115-131413.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-132432.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar a montante das moradias

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-131427.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-131530.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor está localizado ao longo da drenagem, com uma cicatriz situada a montante das residências e a jusante de uma área de risco muito alto, onde há deslizamentos. Há risco de fluxo de massa devido às condições do terreno.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250115-131716.jpg

Descrição da foto1

Camada de lixo