



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 10:43:40 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

21

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__21

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

José Carlos Ribeiro, 320

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-134521.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250115-135029.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com elevada inclinação e com processos erosivos bem marcados

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Material de granulação fina, de cor "Bruno" avermelhado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-135005.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-135416.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250115-135422.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:




Foto_vulnerabilidade-20250115-135435.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar

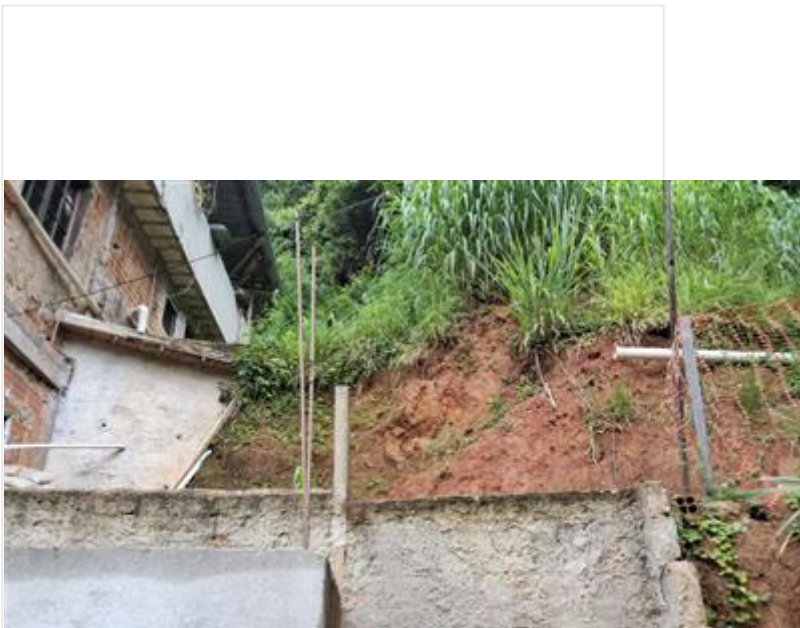

Foto_Erosao_Laminar-20250115-134705.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Há o desenvolvimento de processos erosivos a montante e a jusante das casas.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-135734.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de cortes múltiplos com 2 cortes predominantes na qual possuem patamares amplos, lateralmente é observado uma distância nula da encosta, e do topo uma distância de 2 metros. Foi identificado erosão na porção lateral e uma área de depósito com o aterramento comprometido.

GPS

Área analisada:

Area: 964.5 Sq meters

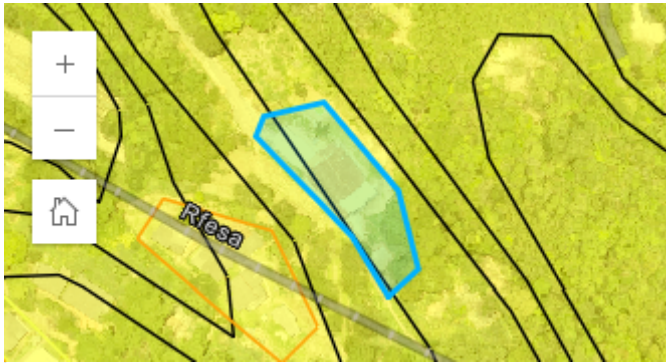

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok