



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 10:58:12 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

22

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__22

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Pinto da Fonseca, 318

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-143111.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:

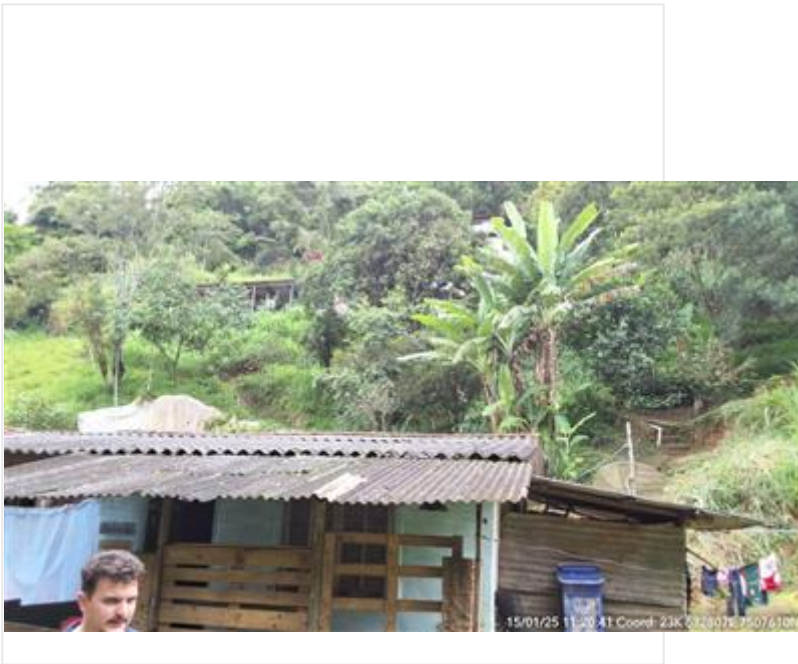

Foto_encos_nat-20250115-142041.jpg

Descrição do terreno:

O terreno está localizado em cima do túnel da linha férrea.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha São**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com rocha sã abaixo em direção ao túnel.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-140356.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-141042.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-140956.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas no terreno**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250115-141826.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250115-141938.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-140859.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-140911.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Local com processos em ambos os lados sendo um deles com atingimento e danos a moradia

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-140036.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-142429.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área situada na drenagem e acima do túnel destinado à passagem do trem. Foram registrados deslizamentos na lateral de duas moradias: uma delas foi atingida na base, porém sem destruição, enquanto a outra sofreu danos na estrutura do telhado e apresentou trincas na edificação. Há crianças e idosos residindo no local.

GPS

Área analisada:

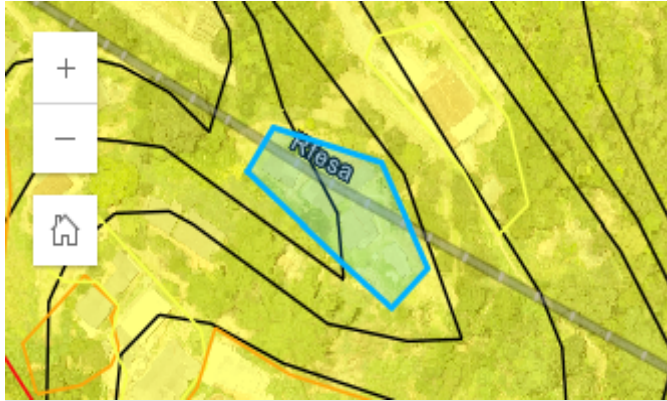

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250115-141649.jpg

Foto2



Foto2-20250115-141713.jpg