



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 1:30:34 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

24

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__24

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Pinto da Fonseca, 336

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-164100.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250115-163239.jpg

Descrição do terreno:

O terreno apresenta uma cicatriz de deslizamento na frente da moradia


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:

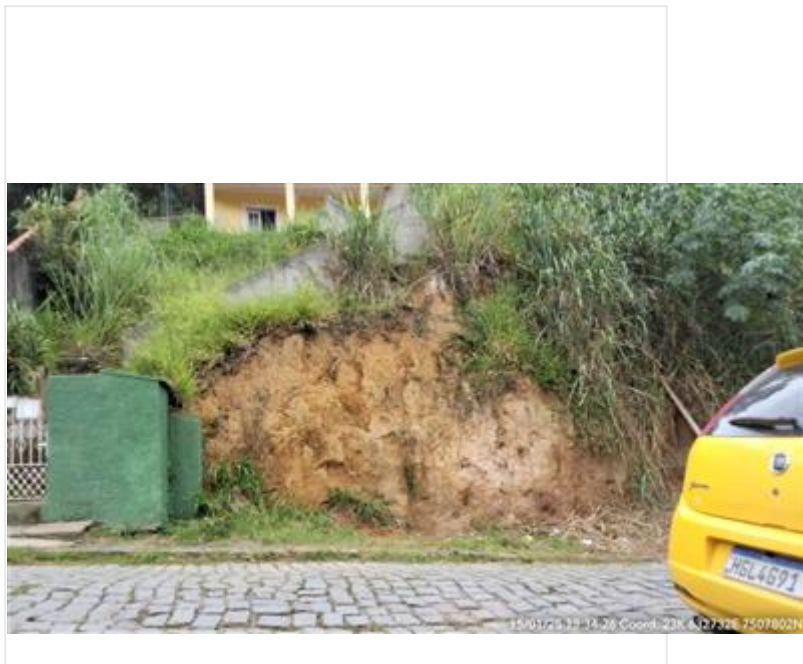

Foto_material-20250115-163426.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250115-163447.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-163502.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250115-163519.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em talude de corte

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-163550.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

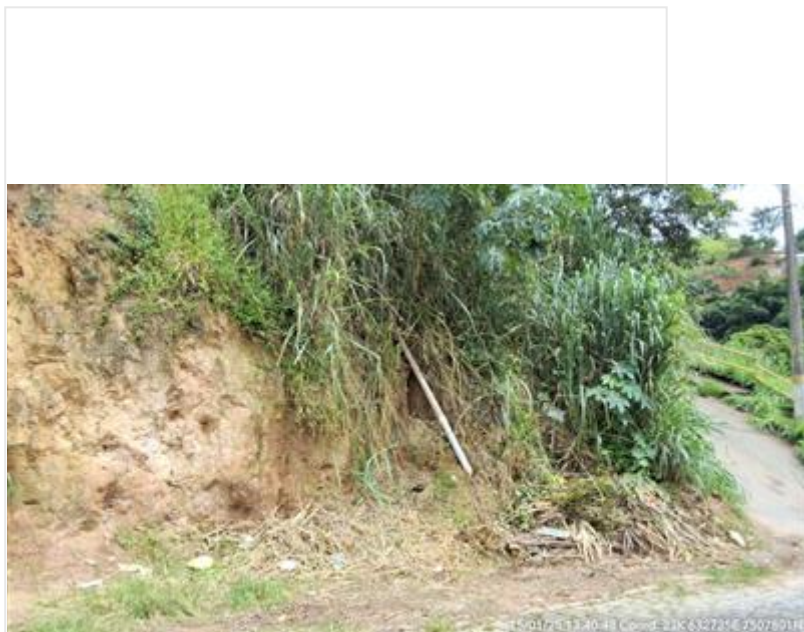

Foto_agua-20250115-164048.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No setor foram observadas cicatriz de deslizamento a jusante da moradia, em talude de corte. Na qual em caso de evolução afeta o acesso para a moradia. Todavia não se observa nenhuma indício de instabilidade ou atingimento na moradia.

GPS

Área analisada:

Area: 585.17 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok