



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 1:57:40 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

26

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__26

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Santa Cruz, 1248

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-165917.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:

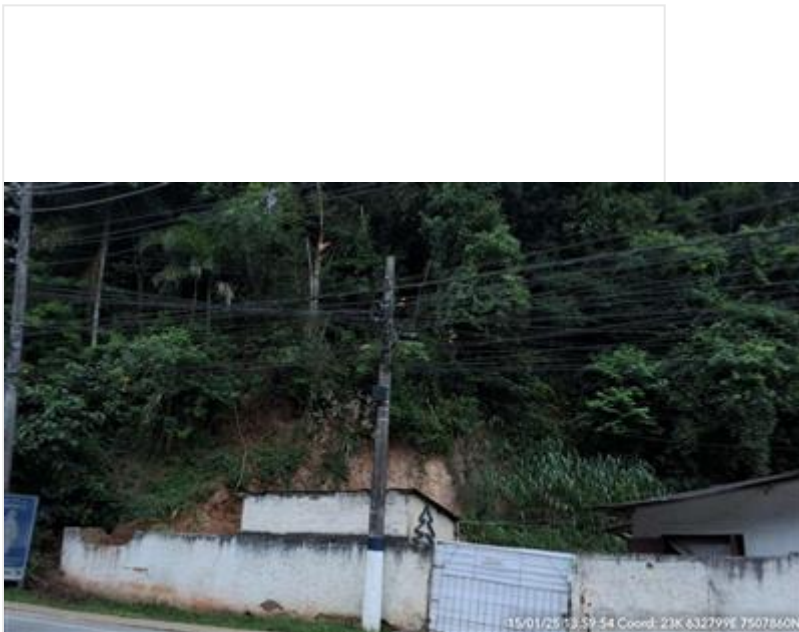

Foto_encos_nat-20250115-165952.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme, coberto com vegetação densa e com evidências de cicatriz de deslizamento

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-170145.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-170929.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-170216.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-170231.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250115-170942.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-170246.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Há um deslizamento planar a montante das moradias

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-170303.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-170412.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No setor há um deslizamento planar e processos erosivos a montante das moradias, com presença de solo residual , as moradias são de alta vulnerabilidade. O processo se encontra ativo.

GPS

Área analisada:

Area: 1,805.19 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok