



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 2:12:37 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

27

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__27

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Santa Cruz, 1155

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

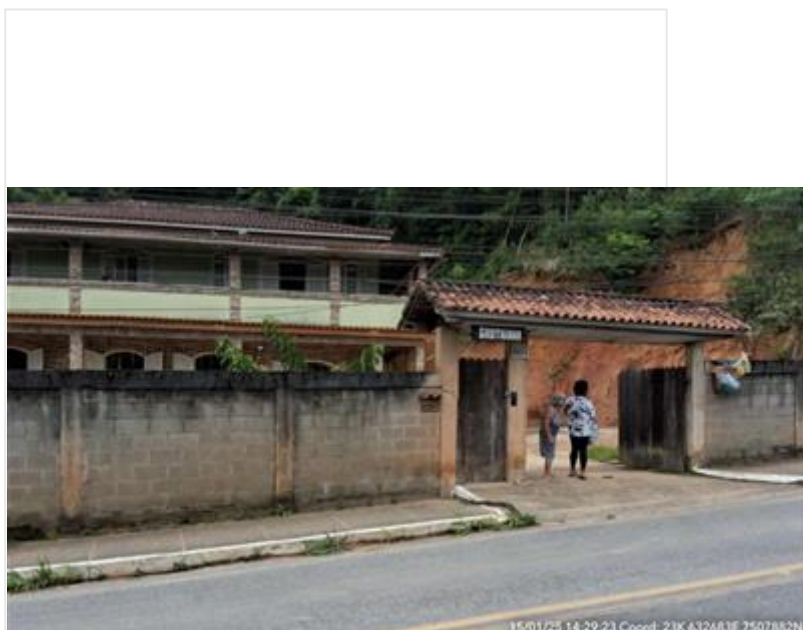

Foto_acesso-20250115-172921.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250115-171840.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural na qual apresenta cicatrizes tanto na margem leste quanto oeste do setor

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual. Ressalta-se que na margem oeste há presença de blocos

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-171521.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-171551.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-172530.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Zonas de blocos**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250115-172701.jpg

Foto Zonas de blocos



Foto_Zonas_de_blocos-20250115-171811.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-171909.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250115-171918.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-171924.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamentos ocorridos na lateral das moradias, as árvores invadiram todo o terreno.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-171945.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-171738.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Há deslizamentos ocorridos em 2024 e 2025 com tendência à expandir lateralmente. Nas duas laterais das moradias há evidências de deslizamentos. A moradora chegou a relatar que a prefeitura tentou multa-los devido a retirada de material do terreno. Há pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção. Importante salientar que a cicatriz na margem oeste possui blocos associados a ela e uma distancia de cerca de 2 metros do imóvel. Na margem leste é observado a maior cicatriz do deslizamento e volume de material mobilizado porém se encontra a cerca de 6 metros da base do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 1,209.57 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok