



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 2:57:52 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

29

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__29

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Santo Antônio, 300

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-181346.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250115-180651.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com cerca de 4 cortes verticais

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual .

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-180637.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-180451.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250115-180443.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-175955.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250115-180235.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-180422.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-180404.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em fevereiro de 2024, na base de dois imóveis.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-183915.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-180514.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com imóveis de muito alta vulnerabilidade, com processo ativo. De maneira que foram observados feições como cicatrizes na base de duas moradias, processos erosivos e ausência de redes de drenagem de maneira que há calhas para escoamento em alguns pontos mas o direcionamento até a calha é feito no solo e por vezes o destino final se encontra no talude. Há crianças no local.

GPS

Área analisada:

Area: 2,106.75 Sq meters

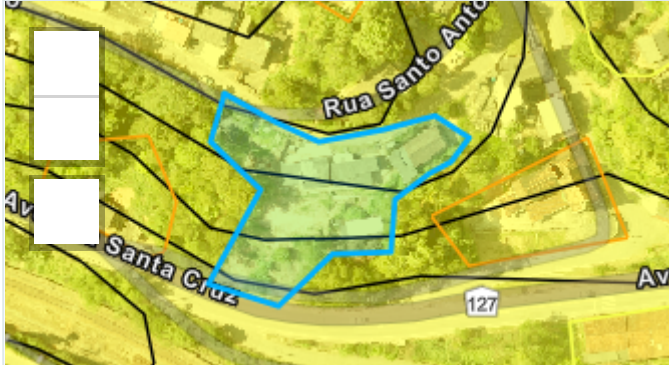

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok