



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 13, 2025, 3:00:11 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

3

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreiro, 329

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

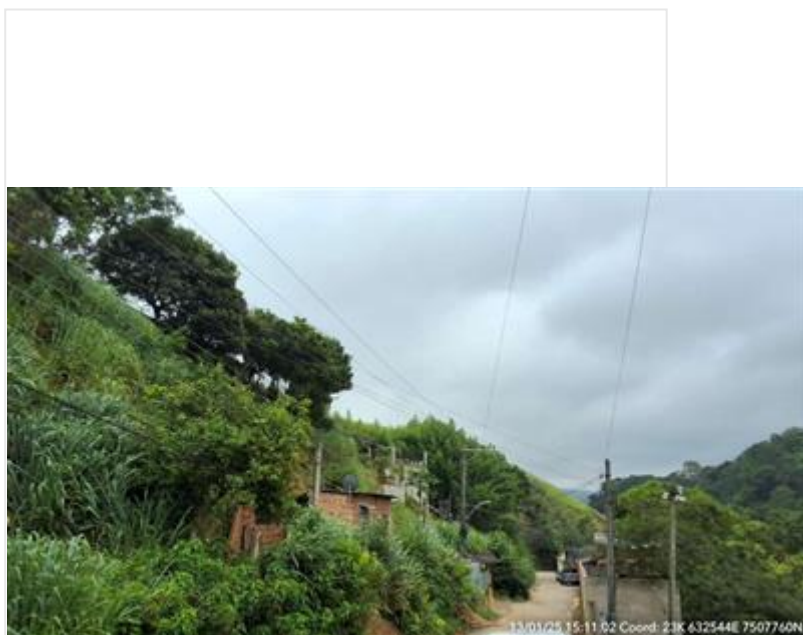

Foto_acesso-20250113-181101.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250113-181045.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos cerca de 3 cortes, acidentados e com cicatrizes

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração avermelhada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250113-181033.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250113-180657.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250113-180800.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250113-180630.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Descalçamento**
- **Sulcos**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250113-180748.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250113-180...

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250113-180608.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250113-180519.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250113-180620.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250113-180714.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Cicatrizes de deslizamento localizadas no corte mais próximo da rua, histórico de atingimento e danos a estrutura dos imóveis.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250113-180844.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250113-180914.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de alta vulnerabilidade, com histórico de atingimento de moradias, danos as estruturas dos imóveis e processo ativo. Salienta-se que foi observado cicatrizes por todo o setor e estrutura colapsada em uma das residências.

GPS

Área analisada:

Area: 1,439.94 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok