



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jan 16, 2025, 10:04:14 AM**

Palavra Chave:

**14448053717**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;**

Inicias Tecnico 1:

**DS**

Inicias Tecnico 2:

**IR**

Microbacia:

**MD\_HumbertoAntunes\_203**

Setor:

**34**

Código do setor:

**MD\_HumbertoAntunes\_203\_DS\_IR\_\_34**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Avenida**

Endereço:

**Santa Cruz, 769**

Localidade:

**Humberto Antunes**

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:

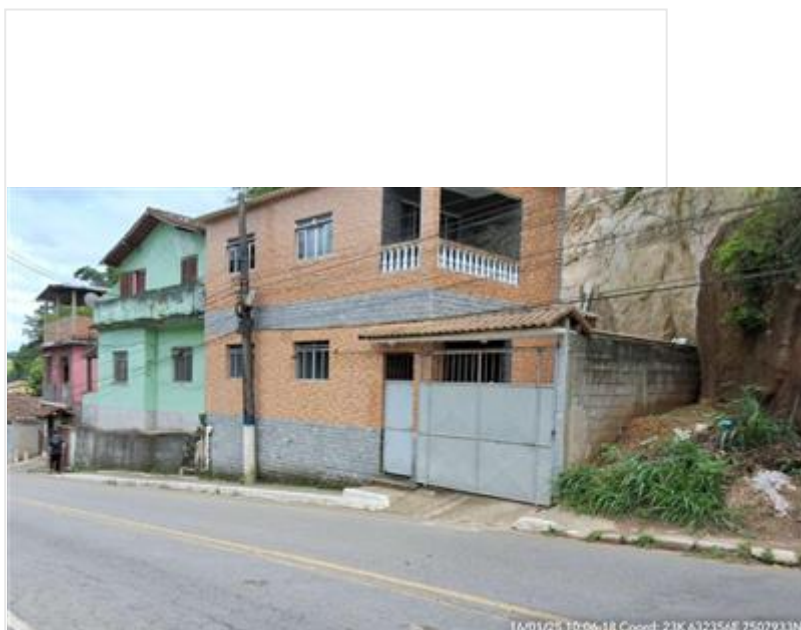

Foto\_acesso-20250116-130618.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

**5 - 20m**

Inclinação da encosta natural:

**70**

Altura do talude de corte único:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de corte único:

**90**

Foto da encosta natural:



Foto\_encos\_nat-20250116-131724.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto\_cort\_un-20250116-131739.jpg

Descrição do terreno:

**Terreno íngreme com encosta natural e corte único.**

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

**Presença de solo residual e rocha sã na base**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250116-131944.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**3 - 4m**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250116-131104.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**



Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20250116-131323.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto\_Cicatrizes-20250116-131652.jpg

## Foto Ângulos negativos



Foto\_Angulos\_negativos-20250116-130843.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Deslizamento planar ocorrido a montante das moradias.**



Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250116-131601.jpg

Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Não**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Rede**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250116-130853.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Monitoramento**

Número de moradias em risco:

**5**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Local com presença de contenção, composta por concreto projetado e parte cimentada, sendo que uma parte possui drenos e outra não. A estrutura aparenta estar em bom estado de conservação. Há um processo erosivo no topo do corte, acima da contenção, porém, segundo a moradora, nunca houve queda de material. Ela relatou apenas a queda de bambus secos.**

GPS

Área analisada:

**Area: 1,080.97 Sq meters**



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status\_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

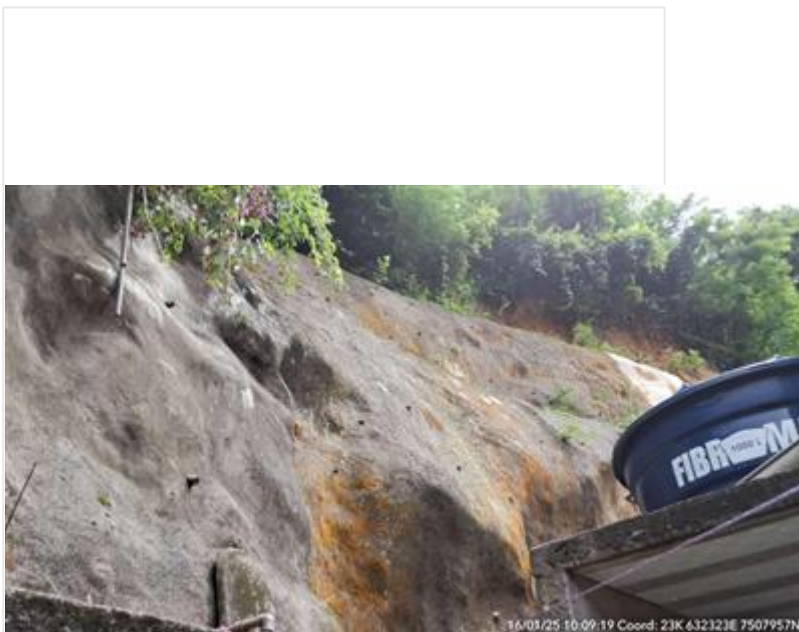


Foto1-20250116-130918.jpg