



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jan 14, 2025, 8:59:59 AM**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;**

Inicias Tecnico 1:

**DS**

Inicias Tecnico 2:

**IR**

Microbacia:

**MD\_HumbertoAntunes\_203**

Setor:

**5**

Código do setor:

**MD\_HumbertoAntunes\_203\_DS\_IR\_\_5**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Estrada**

Endereço:

**Engenheiro Pedreira 329**

Localidade:

**Humberto Antunes**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:



Foto\_acesso-20250114-120158.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**70**

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto\_cort\_mult-20250114-120225.jpg

Descrição do terreno:

**Terreno irregular, íngreme e com indícios de movimento de massa**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual , sem presença de blocos**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250114-120335.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

**Nulo**

Distância topo do talude - base da casa:

**1 - 2m**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250114-120422.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto\_topo\_talude\_casa-20250114-121355.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes**



Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**

Foto do Vulnerabilidade:




Foto\_vulnerabilidade-20250114-121416.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes

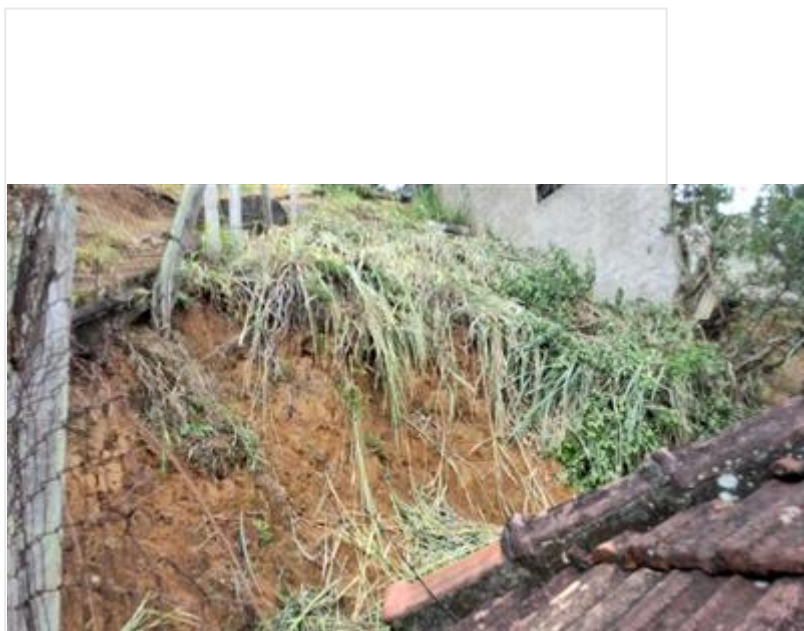

Foto\_Cicatrizes-20250114-120505.jpg

## Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20250114-120513.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Deslizamento planar em talude de corte, nos fundos de uma moradia**

Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250114-120554.jpg

Histórico de processos:

**Não**

Processo Ativo:

**Não**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**



Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250114-120319.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Monitoramento**

Número de moradias em risco:

**2**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Terreno íngreme, com talude irregular e alta inclinação. Apresenta cicatriz de deslizamento em talude de corte. Salienta-se que o morador está construindo um muro nos fundos do imóvel com função de contenção.**

GPS

Área analisada:

**Area: 555.84 Sq meters**



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status\_revisao

Ok