



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 9:34:34 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

6

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Três, 119

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

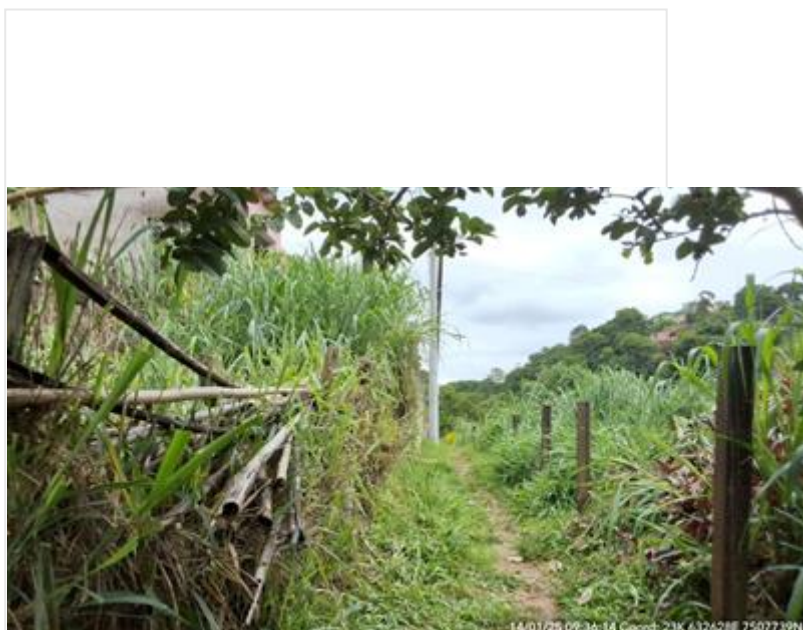

Foto_acesso-20250114-123613.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**
-
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:

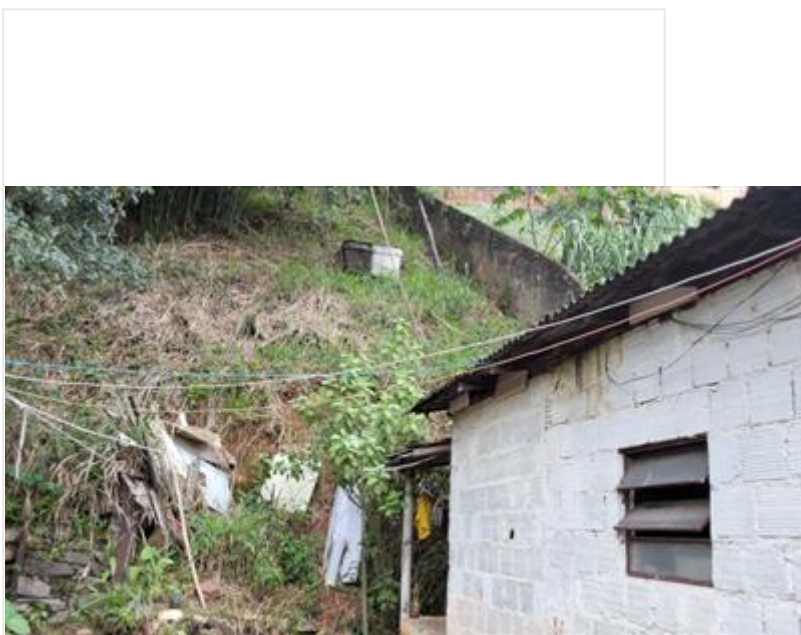

Foto_cort_mult-20250114-123906.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com cerca de cortes porém inteiramente vegetados.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração amarelada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-123923.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-123935.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-123955.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Local não apresenta processo de movimentos de massa aparente, porém a montante da rua se observa deslizamentos.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

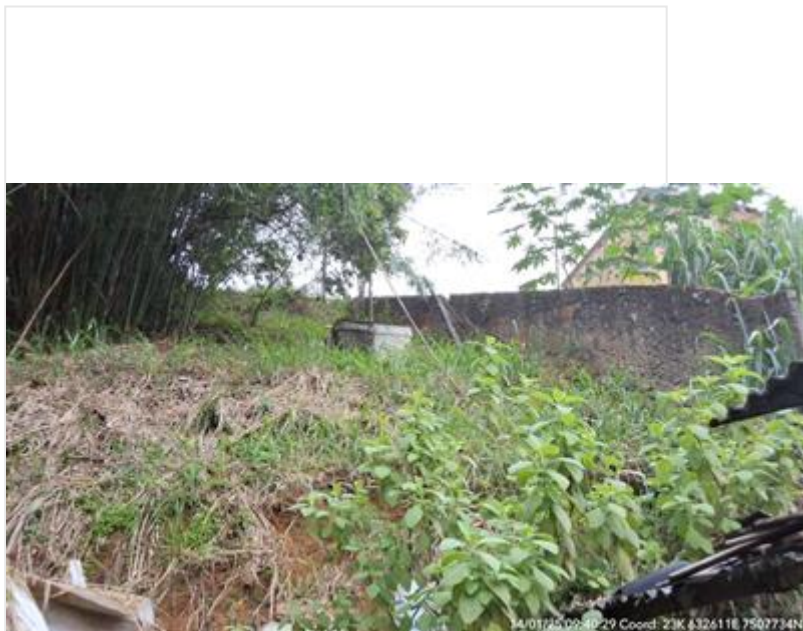

Foto_agua-20250114-124028.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

12

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local inserido em encosta de cortes múltiplos, cerca de 4 cortes, nenhum dele muito elevado e inteiramente vegetado. Casas de vulnerabilidade alta, na base do talude, porém sem histórico de deslizamentos. Salienta-se que foi informado por morador a existencia de uma casa que foi constuída e derrubada a muitos anos, e de que não ocorreu nenhum tipo de deslizamento no local, atualmente é possível observar algumas paredes da estrutura.

GPS

Área analisada:

Area: 3,075.71 Sq meters

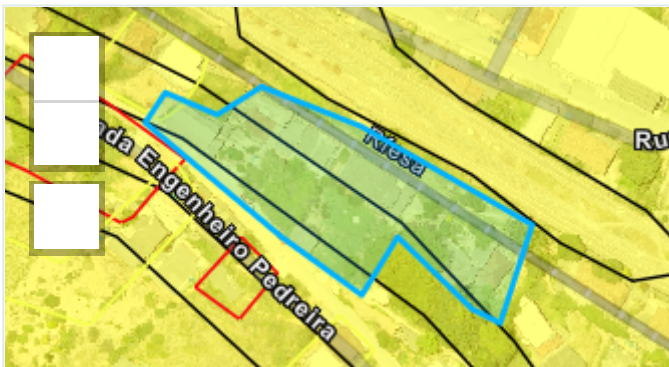

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok