



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 10:03:03 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

7

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira ao lado do número 370

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

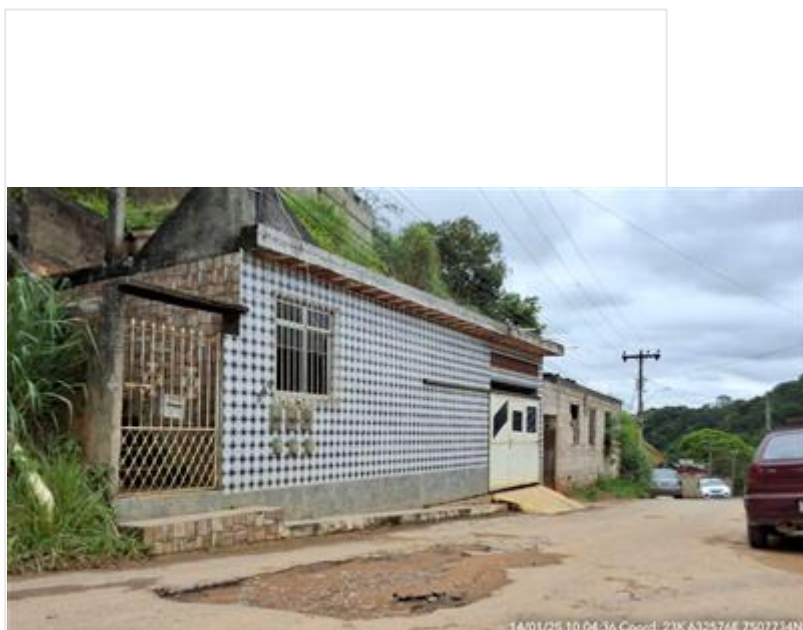

Foto_acesso-20250114-130434.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250114-130504.jpg

Descrição do terreno:

O terreno é íngreme, talude com cortes irregulares e diversos deslizamentos.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-130524.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-132515.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-130837.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Cicatrices**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Descalçamento



Descalçamento.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-130701.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250114-130958.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-130710.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Movimento de massa em talude de corte, processo de descalçamento da estrutura de acesso da moradia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-130717.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

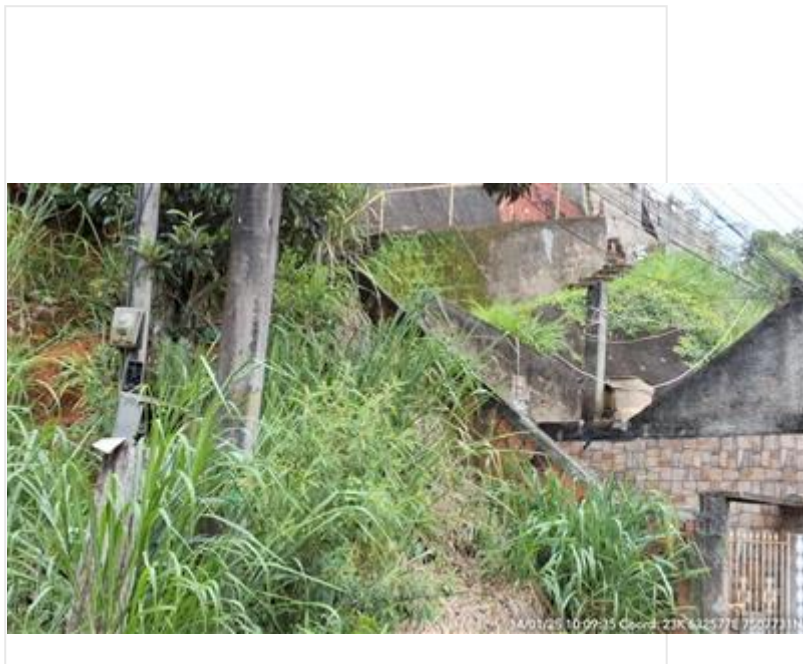

Foto_agua-20250114-130934.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com deslizamento planar, apresentando inclinação negativa e afundamento progressivo no passeio de acesso ao imóvel, além de processos erosivos em evolução. A residência apresenta alta vulnerabilidade, com atividade erosiva a jusante, estando localizada muito próxima ao topo do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 252.01 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok