



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 12:53:37 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

9

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira, 837

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-155611.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250114-155942.jpg

Descrição do terreno:

Tereno em forma de anfiteatro, cortes a distância nula da base do talude.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual fino com coloração avermelhado.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-155928.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-155900.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-155913.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-155848.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250114-155837.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-161221.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250114-155821.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-155811.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em taludes de corte, colapsando parte da estrutura.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-155757.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-155746.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O terreno está encaixado na drenagem, com presença de deslizamentos planares ocorridos em 2024 em inúmeros taludes ao longo do setor, chegando a atingir e colapsar parcialmente as edificações. Ressalta-se que todas as moradias se encontram a distância nula da base do talude, e propensas a qualquer tipo de movimentação. Também não é observado nenhum, tipo de escoamento superficial.

GPS

Área analisada:

Area: 4,807.55 Sq meters

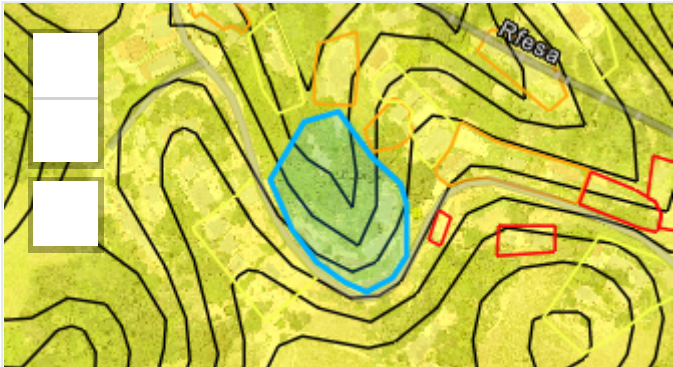

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250114-155953.jpg

Descrição da foto1

Imóveis em situação de abandono

