



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 1:03:58 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_208

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_208_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Cruz, 56

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

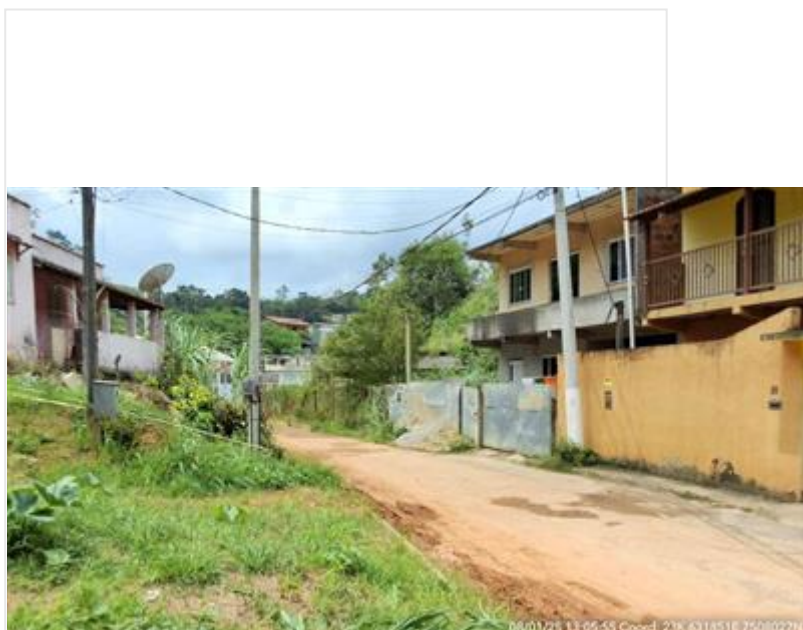

Foto_acesso-20250108-160554.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

30

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250108-161402.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250108-161213.jpg

Descrição do terreno:

Base do terreno de declividade baixa, porém a montante encosta natural com cicatriz de deslizamento

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Material fino de coloração avermelhada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-161155.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-161144.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-161029.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Trincas em moradias**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250108-161100.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250108-161005.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250108-163134.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250108-161018.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em talude de corte para construção, paralelo a via.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250108-160954.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-161335.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com cicatriz de deslizamento nos fundos dos imóveis, processo ativo e histórico de atingimento de imóveis em 2024, porém sem colapso de estruturas. Há presença de sulcos e, segundo relato de um morador, em chuvas recentes houve nova mobilização de material. Ainda de acordo com o morador, quando ocorreu o deslizamento, o acesso à rua foi fechado, restando apenas a linha férrea como rota de fuga.

GPS

Área analisada:

Area: 1,962.16 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok