



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 2:02:29 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_208

Setor:

4

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_208_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Frederico de Lima Fontelles

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250108-171347.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250108-170411.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250108-170418.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com cortes múltiplos a jusante e encosta natural a montante

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado apenas solo residual no local

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-170519.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-170552.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250108-170618.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-170629.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250108-170640.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250108-170645.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Observado erosão em talude ativo na qual a distância para os imóveis é maior que 6 metros.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

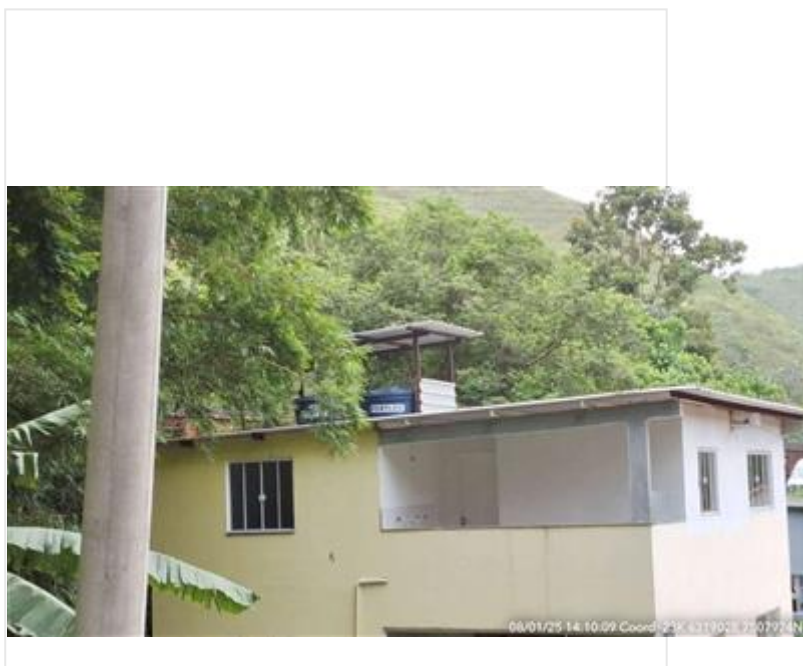

Foto_agua-20250108-171008.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local sem histórico de deslizamentos porém a montante do setor se observa uma erosão em talude de maneira que se observa o processo ativo, porém a uma distancia superior de 6 m da base do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 4,306.22 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok