



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 2:23:46 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_208

Setor:

5

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_208_DS_IR__5

Informações de localização:

Endereço:

Travessa Santa Cruz, 140

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Outros

Outros:

Linha Férrea

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250108-173406.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250108-173238.jpg

Descrição do terreno:

Area próxima a linha ferrea, com desenvolvimento de ravinas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo com granulação fina e coloração avermelhada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-172733.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-172800.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250108-173546.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-173117.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Voçorocas**
- **Cicatrizes**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250108-173108.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250108-173149.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250108-172908.jpg

Foto Cicatrizes




Foto_Cicatrizes-20250108-172920.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250108-172940.jpg

Foto Voçorocas

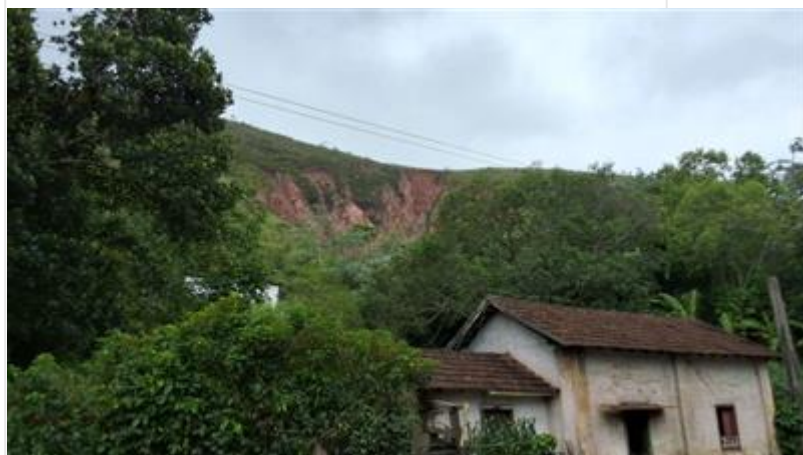

Foto_Vocorocas-20250108-173416.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Histórico de atingimentos a 6 meses atrás e a um ano atrás, com atingimento de imóvel.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250108-172956.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-173051.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamentos de agosto e fevereiro de 2024, com atingimento de imóvel e colapso parcial de estruturas. Sem registro de vítimas. O morador disse que a cava que realizou para escoar a água não é suficiente para dar vazão e que chega a alagar a casa dele, juntamente com escoamento de água com lama. Presença de voçoroca a montante.

GPS

Área analisada:

Area: 1.07 Hectares



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok