



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 9:31:52 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_209

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_209_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Santa Cruz 361

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-123307.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-123356.jpg

Descrição do terreno:

Encosta íngreme e irregular

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi inviabilizado observar o material devido a intensa vegetação e de não ter se conseguido acesso a nenhuma moradia.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-124309.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-123337.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-123415.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado o desenvolvimento de processos de movimentação de massa ou erosão.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

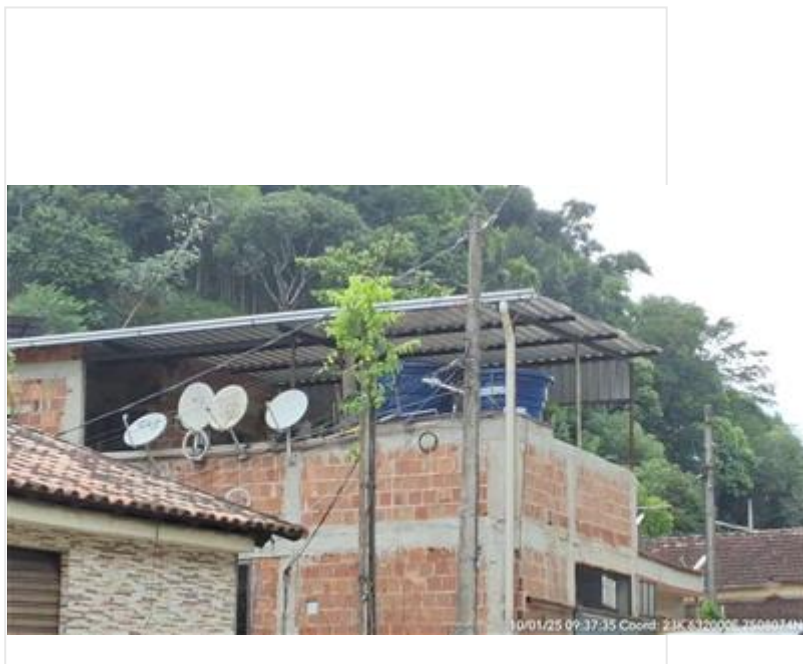

Foto_agua-20250110-123734.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Há uma encosta íngreme e irregular, com altura e inclinação consideráveis, na qual as casas se localizam na base da encosta, a uma distância pequena, mas sem indicativos de movimentos de massa. Não foi possível obter acesso ao local, mas, devido a essas características, ressalta-se a necessidade de monitoramento da área

GPS

Área analisada:

Area: 2,550.06 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok