



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 10:08:53 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_209

Setor:

2

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_209_DS_IR__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Santa Tereza 40

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-131016.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-132814.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250110-131058.jpg

Descrição do terreno:

Ocorre encosta natural a montante com cerca de 35 m, e na base, um corte único a distância nula da base.


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Local com presença de solo residual em maioria e blocos de rocha na base da vertente.

Foto do material predominante:

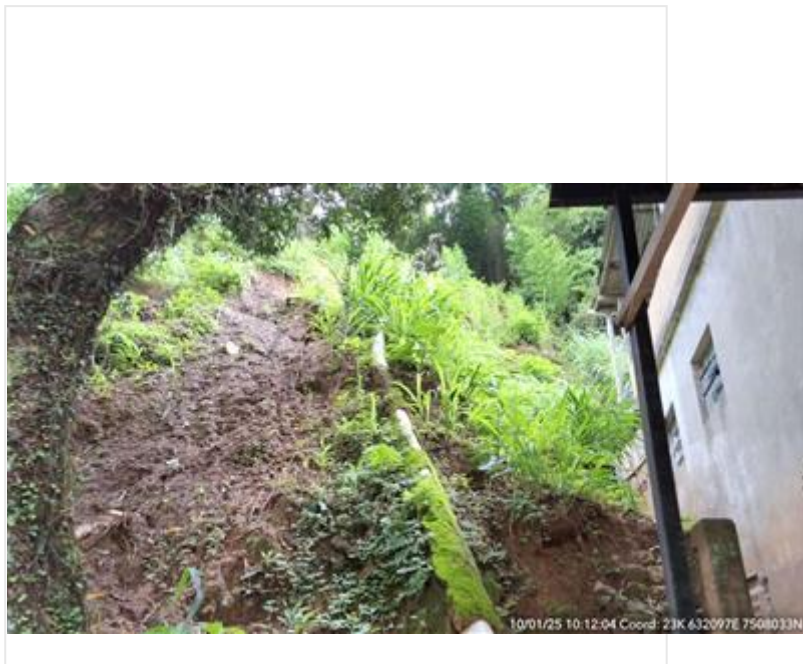

Foto_material-20250110-131204.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-131232.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-131259.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Trincas em muros**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250110-131517.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250110-131334.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250110-131617.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250110-131643.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em fevereiro de 2024, ainda ativo e com descida de lama.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250110-131348.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-131420.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamento, processo ativo e sem vítimas. O local possui distância nula da base do talude, com atingimento no telhado. Segundo relatos de moradores em dias de chuva forte é possível ver água com lama descendo do local. Salienta-se a concentração de matacões na base do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 988.46 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok