



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 10:33:08 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_209

Setor:

3

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_209_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Santa Tereza

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-133438.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-133519.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250110-133529.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com cicatriz de deslizamento das chuvas de 2024. A montante presença de encosta natural e corte único na base da encosta.


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Do material que foi possível observar foi visto apenas solo residual

Foto do material predominante:

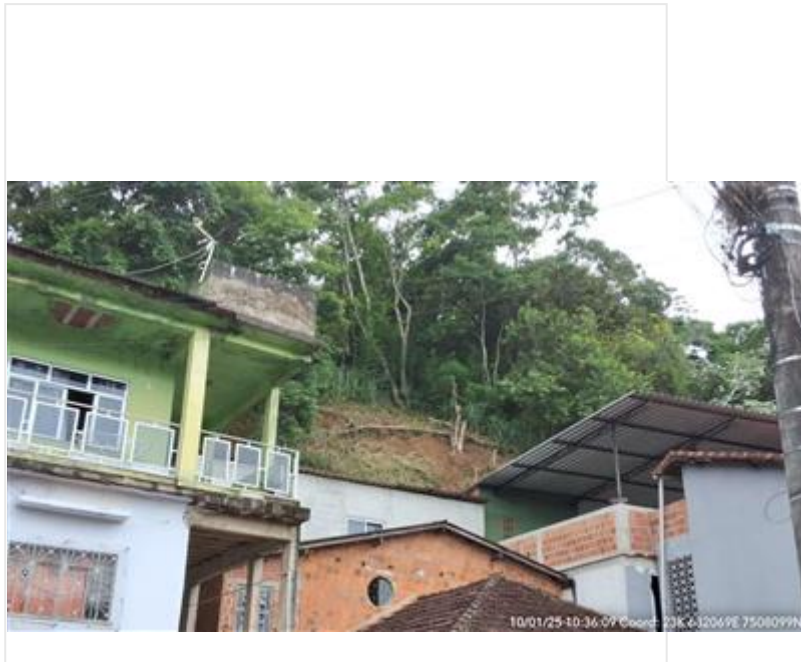

Foto_material-20250110-133608.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-133806.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-134044.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250110-134...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250110-134100.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em fevereiro de 2024, e com relatos de quedas de árvores associados.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250110-134110.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-133916.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local que sofreu deslizamentos em 2024, atingindo os fundos dos imóveis, mas sem danos aparentes à estrutura. O processo encontra-se ativo, e também é possível observar grande quantidade de solo e raízes expostas. De acordo com o relato dos moradores, ocorreram pequenas quedas de material; no entanto, as quedas de árvores de grande porte são as que mais preocupam, devido à proximidade do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 832.14 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok