



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 11:04:47 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_209

Setor:

4

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_209_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Santa Teresa

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-141445.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250110-141108.jpg

Descrição do terreno:

No topo do talude se encontra um depósito de lixo que possui histórico de queda, segundo moradores, a jusante.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Lixo**

Observação sobre o material predominante:

Há grande quantidade de lixo depositado na encosta formando sulcos em direção as casas a jusante. Foi observado movimento de massa em fevereiro de 2024.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-140906.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-140919.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-141432.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi possível observar o processo da melhor forma devido a impossibilidade de acessar os imóveis, mas no topo do talude foi visto a queda de material.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

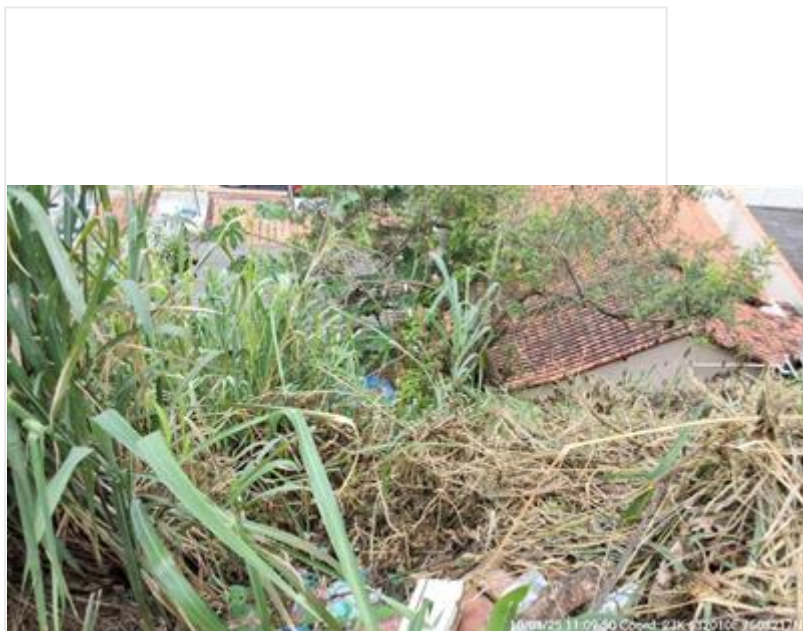

Foto_agua-20250110-140950.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local no qual não foi possível acessar os imóveis na base do talude devido a não aceitação de moradores. Porém no topo do talude foi observado depósito de lixo e queda deste material a jusante. Ressalta-se que não foi possível observar danos as estruturas das moradias.

GPS

Área analisada:

Area: 911.22 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok