



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 13, 2025, 11:07:03 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_209

Setor:

5

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_209_DS_IR__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Ageu Marciano 15

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:

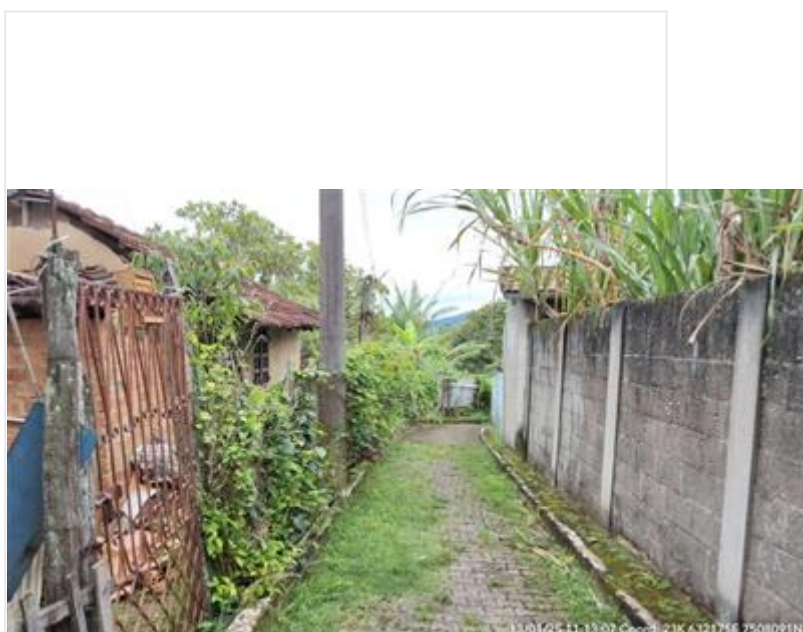

Foto_acesso-20250113-141306.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65

Foto da encosta natural:

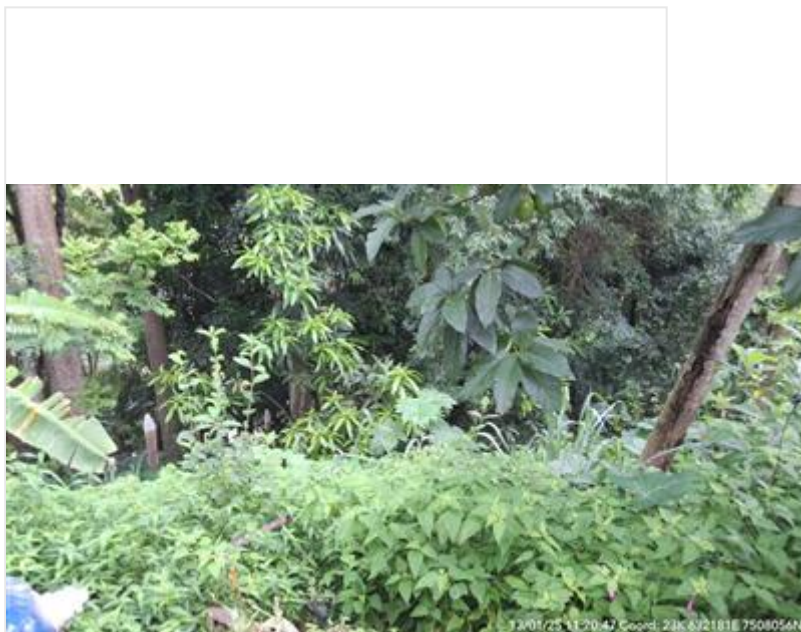

Foto_encos_nat-20250113-142046.jpg

Descrição do terreno:

Local com vegetação alta na qual dificultou a observação em maiores detalhes

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Em locais descampados foi observado solo residual maduro, a vegetação alta dificultou a visualização

Foto do material predominante:



Foto_material-20250113-142103.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250113-142112.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250113-142422.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram identificados processos no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250113-141505.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local sem redes de drenagem superficial, não foram observados processos ativos. Porém salienta-se que se trata de um topo de encosta na qual segundo relato de moradores em dias de chuva escoam muita água no local, acrescido de uma vulnerabilidade alta do local, local pode ser suscetível a movimentos de massa.

GPS

Área analisada:

Area: 664.83 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok