



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 10:30:54 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_210

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_210_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Capitão Julio Vieira, 88

Localidade:

Humberto Martins

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-134054.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

70

Foto do talude de corte único:

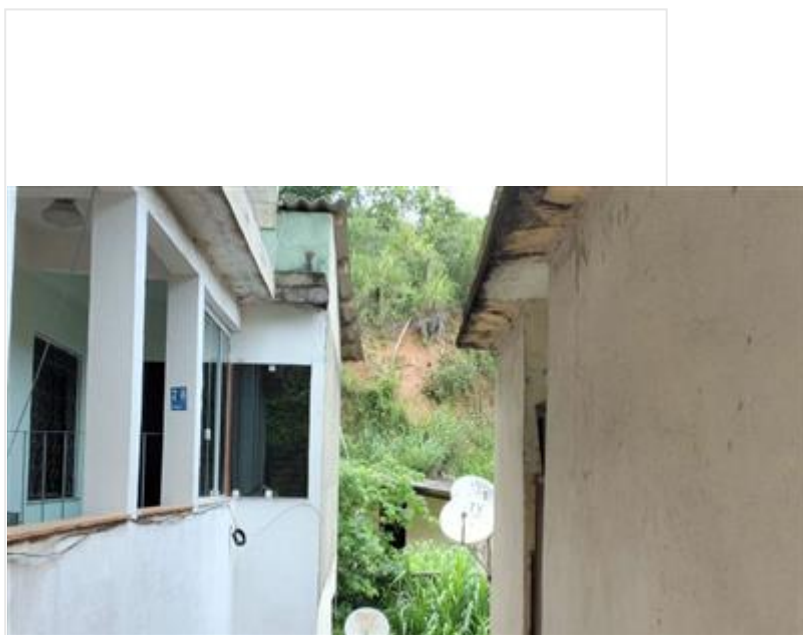

Foto_cort_un-20250109-134135.jpg

Descrição do terreno:

Local em situação de abandono, no qual o terreno apresenta um corte íngreme.


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Devido a falta de acesso foi possível observar apenas solo residual na cicatriz a distância.

Foto do material predominante:

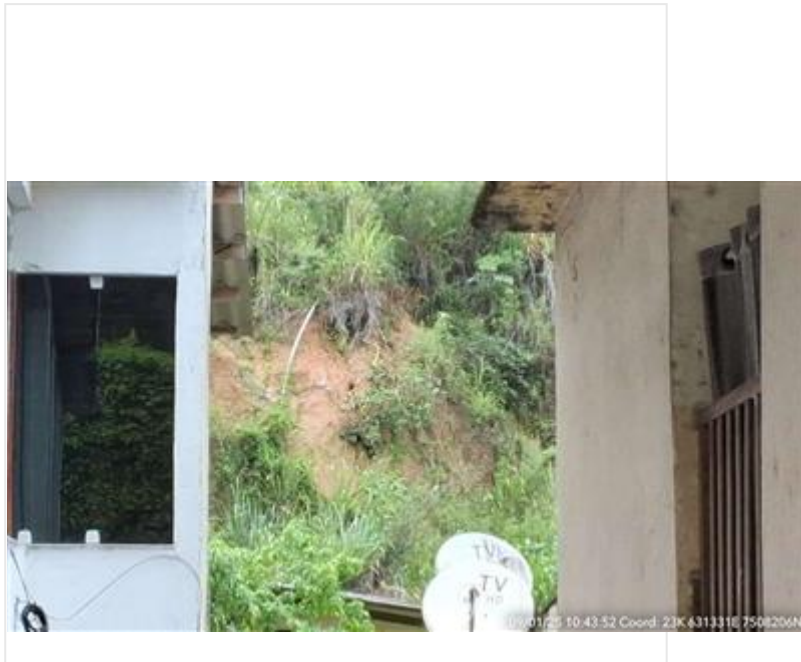

Foto_material-20250109-134351.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-135812.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-135701.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-133447.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250109-133428.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Ocorrido nas chuvas de fevereiro de 2024.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250109-133857.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-135446.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No setor, observa-se uma cicatriz de deslizamento a montante de um estacionamento localizado em um terreno em condições de abandono. Ressalta-se a impossibilidade de acesso ao local devido ao estado de abandono. Segundo relatos de vizinhos, a proprietária do terreno não o visita há muito tempo, deixando-o em situação de abandono. No setor, também há imóveis com feições erosivas, porém distantes das edificações.

GPS

Área analisada:

Area: 2,150.41 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

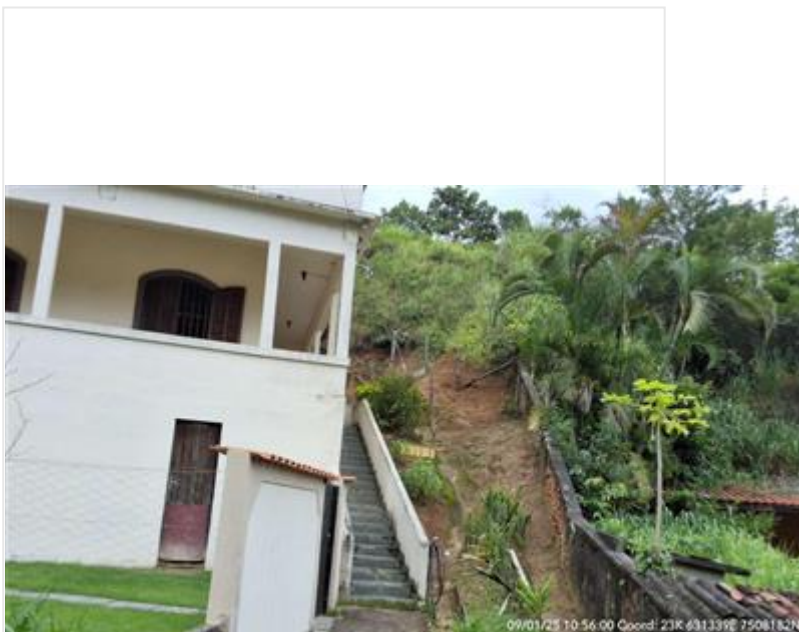


Foto1-20250109-135558.jpg

Descrição da foto1

Feições erosivas nos imóveis próximos.