



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 11:44:24 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_210

Setor:

2

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_210_DS_IR__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Capitão Julio Vieira, 60

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

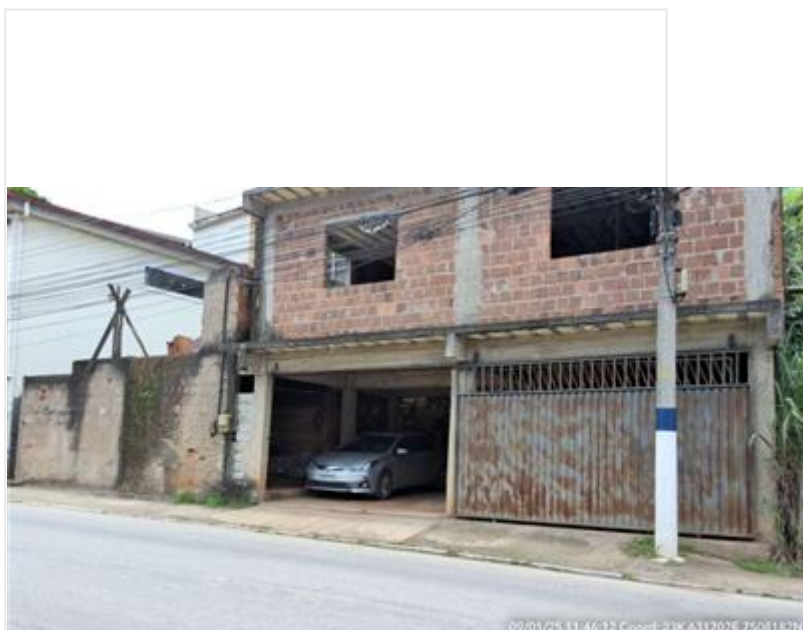

Foto_acesso-20250109-144611.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250109-144648.jpg

Descrição do terreno:

Terreno acidentado, com presença de solo exposto


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Vegetação cobre a maior parte da área porém quando observado é visto solo residual sem presença de blocos

Foto do material predominante:

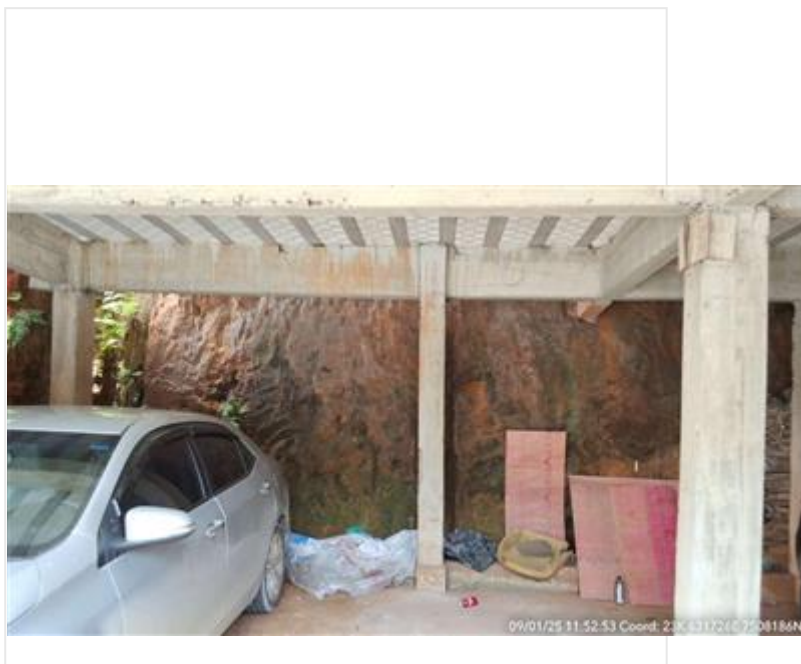

Foto_material-20250109-145252.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-144811.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-144826.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi observado solo exposto a meio talude mas a observação foi comprometida devido a ausência de acesso ao local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

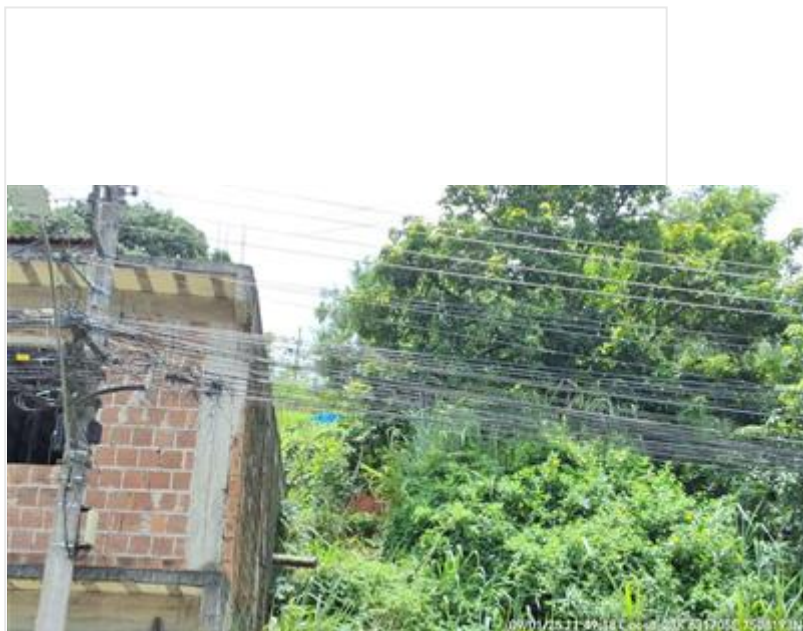

Foto_agua-20250109-144917.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local sem indícios de feições de instabilidade observadas pela visada da rua, pois não foi possível adentrar ao local para mais detalhes. Porém foi observado solo exposto no meio talude aos fundos do imóvel, e a garagem do local se encontra a distância nula da base do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 419.59 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok