



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 1:50:13 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_210

Setor:

3

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_210_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Capitão Julio Vieira, 241

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-165446.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250109-165431.jpg

Descrição do terreno:

Local íngreme com presença de árvores de médio porte no topo do talude


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado solo residual sem presença de blocos e lateralmente rocha alterada

Foto do material predominante:

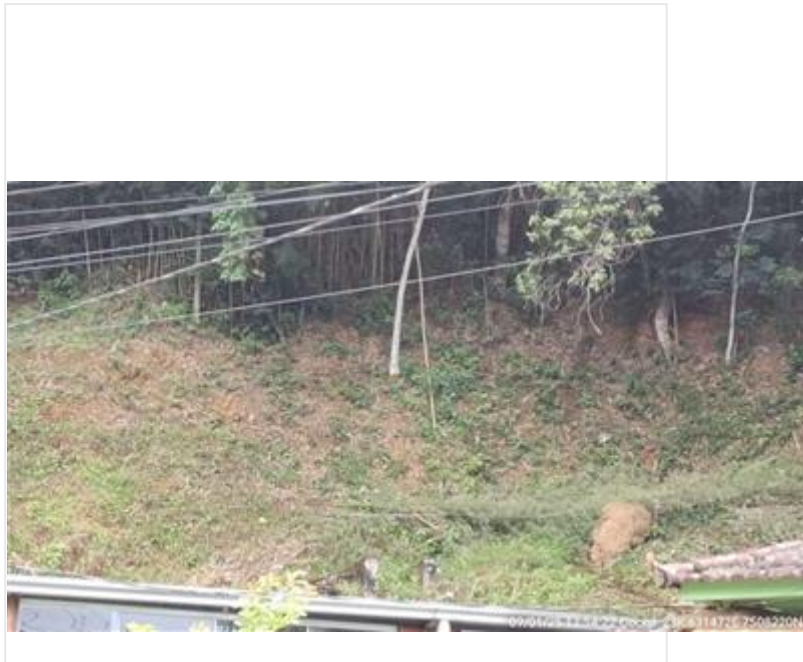

Foto_material-20250109-165421.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-165411.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-165402.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi identificado nenhum processo aparente porém ressalta-se a pouca distância entre as árvores e as moradias.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-165942.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A área verificada apresenta encosta íngreme, com presença de árvores de médio porte próximas as moradias. Não foi verificado nenhum processo de movimento de massa, erosão ou inundação em desenvolvimento. Também não foram ferificados blocos, somente solo residual e rocha alterada.

GPS

Área analisada:

Area: 2,446.97 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok