



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 8:53:56 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Falcão Dias

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:

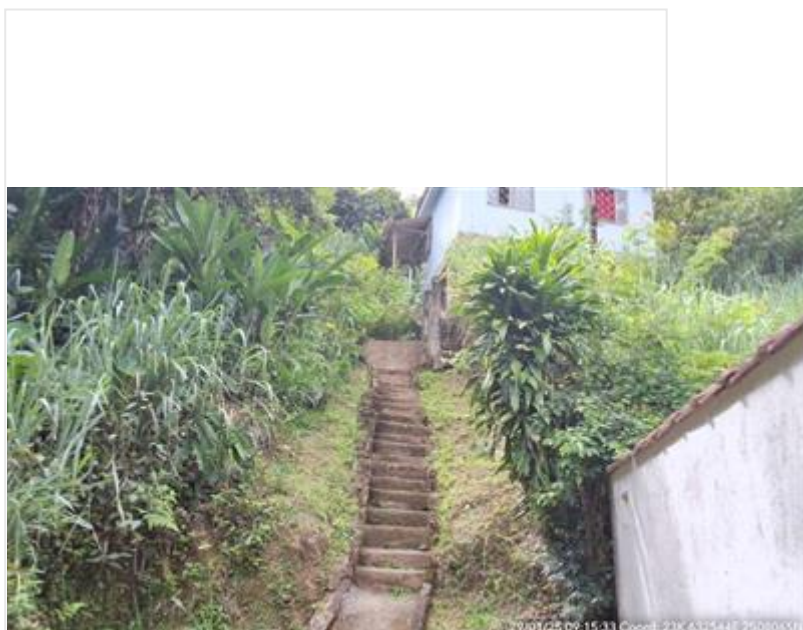

Foto_acesso-20250129-121533.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

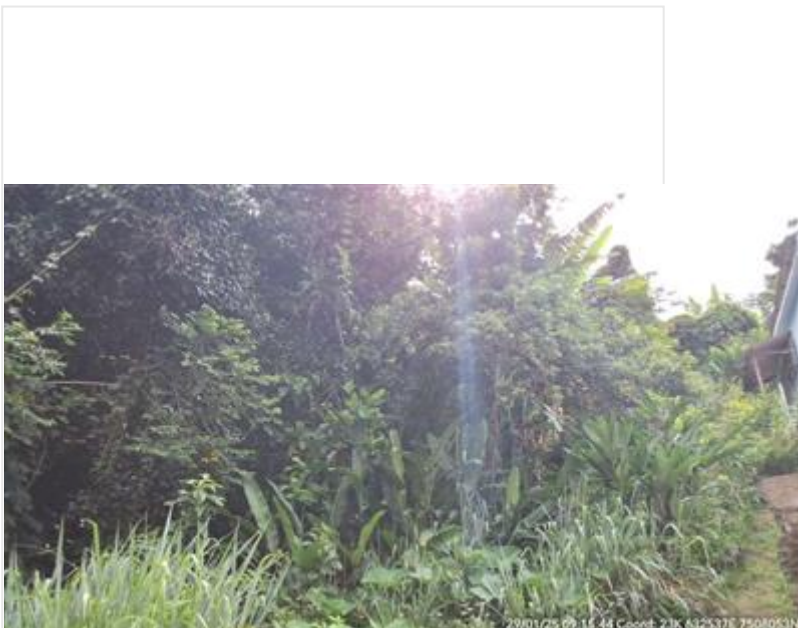

Foto_encos_nat-20250129-121543.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250129-121550.jpg

Descrição do terreno:

Local de cortes múltiplos com cerca de 4 cortes e encosta natural nas adjacências

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado apenas solo residual sem preservação de características da rocha mãe.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250129-120050.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250129-120058.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250129-120327.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250129-120655.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Estrutura colapsada**
- **Erosão laminar**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250129-120720.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250129-120004.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250129-120026.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250129-120740.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em talude de corte com residência a montante e a jusante, presença de estrutura colapsada (vigas) comprometendo o local, sendo classificada com de alta vulnerabilidade.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250129-115944.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

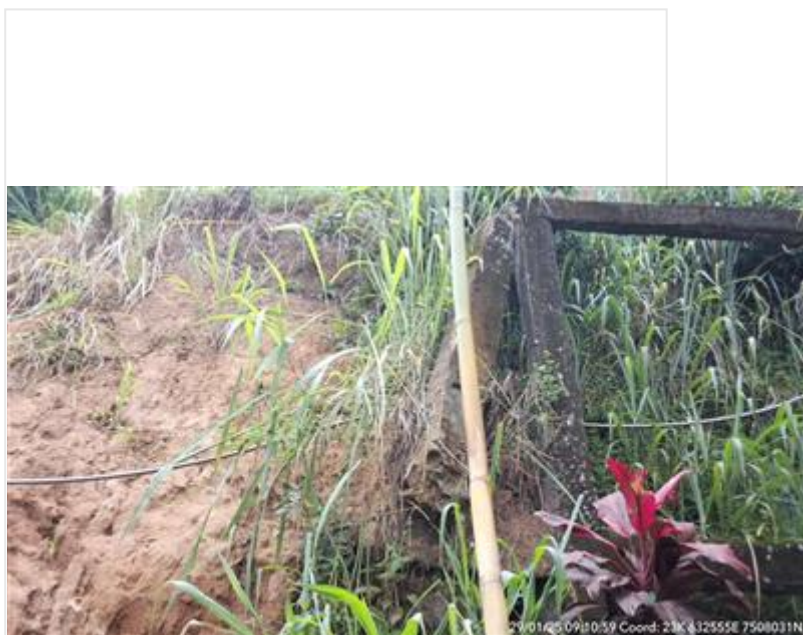

Foto_agua-20250129-121058.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamento, processo ativo e moradias encaixadas na drenagem. Nos fundos do imóvel é observado deslizamento que ocorreu em 2024, porém sem atingimento de moradia. Foram observadas estruturas colapsadas, vigas, que estavam em contrução, cicatriz, erosão e trincas no terreno na parte da frente do imóvel. Salienta-se que o local apresenta alta vulnerabilidade, com ausência de colunas na estrutura do imóvel e que a casa a jusante do setor é utilizada como rota de fuga e passagem para os moradores a montante.

GPS

Área analisada:

Area: 677.99 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250129-121028.jpg

Descrição da foto1

Fundação da edificação, apresentando vulnerabilidades e sob um solo erodido.