



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 9:38:53 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

12

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

São Sebastião, 293

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250130-124132.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250130-124204.jpg

Descrição do terreno:

Local de cortes múltiplos não sendo possível especificar com exatidão o número de cortes.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual jovem

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-124503.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-124623.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250130-125512.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-124404.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Erosão laminar**

Foto Descalçamento



85c93fda-143d-41af-b14a-04a6f1a0bcc8.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250130-124322.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados processos erosivos, mas sem ocorrência de deslizamentos

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

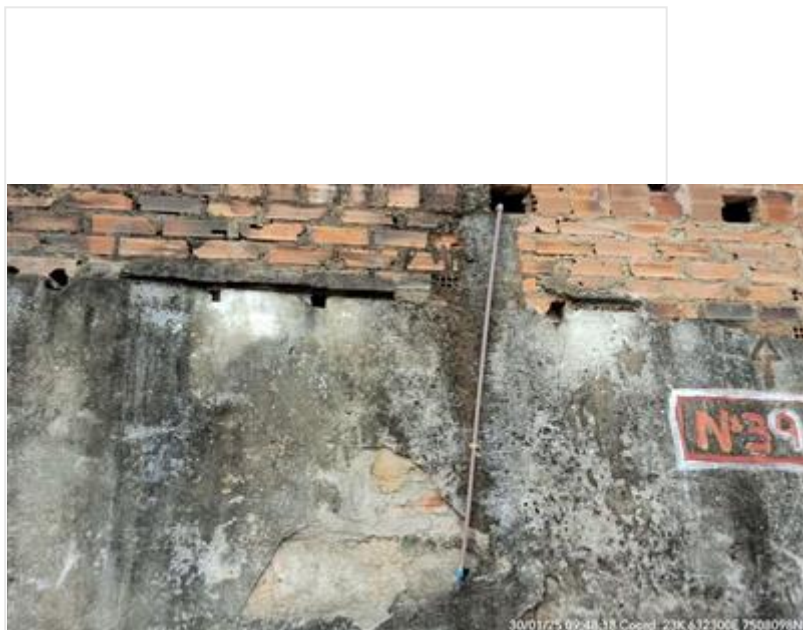

Foto_agua-20250130-124817.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Educação e Conscientização da população
- Sinalização e Orientação de Alerta

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com moradias de alta vulnerabilidade, e alguns processos erosivos observados nas laterais e base dos imóveis. Se mantiverem a evolução podem vir a ocorrer deslizamentos.

GPS

Área analisada:

Area: 1,303.79 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok