



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 10:07:43 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

13

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__13

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Ladeira Nossa Senhora Aparecida, próximo ao nº 217

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250130-132147.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250130-131332.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250130-131433.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com histórico de deslizamento a jusante das casas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual pouco compactado. Foi observado aterro na base de algumas moradias mas não de forma predominante.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-131149.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-131308.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250130-131129.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-131359.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250130-131218.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados deslizamentos ativos, apenas alguns pontos com desenvolvimento de processos erosivos.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

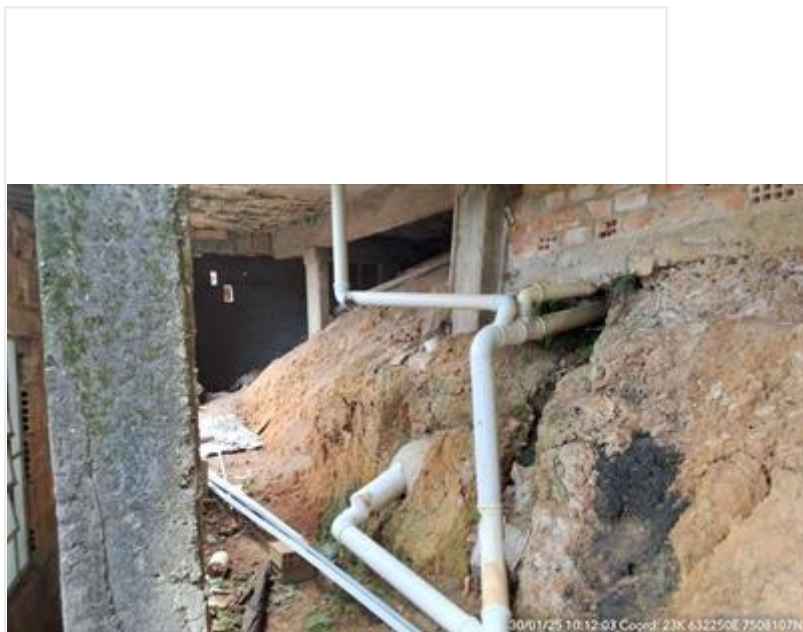

Foto_agua-20250130-131202.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com processo erosivos de pequeno porte, principalmente situados em porções aterradas nas bases dos imóveis. Deslizamento situado a montante se encontra bastante distante dos imóveis, e devido a presença de vegetação não foi possível observá-lo. Acredita-se que os imóveis que sofrem prejuízos a partir deste deslizamento se encontram próximos à rua Falcão dias.

GPS

Área analisada:

Area: 664.74 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok