



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 10:49:49 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

14

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__14

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Falcão Dias 552

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250130-135042.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:

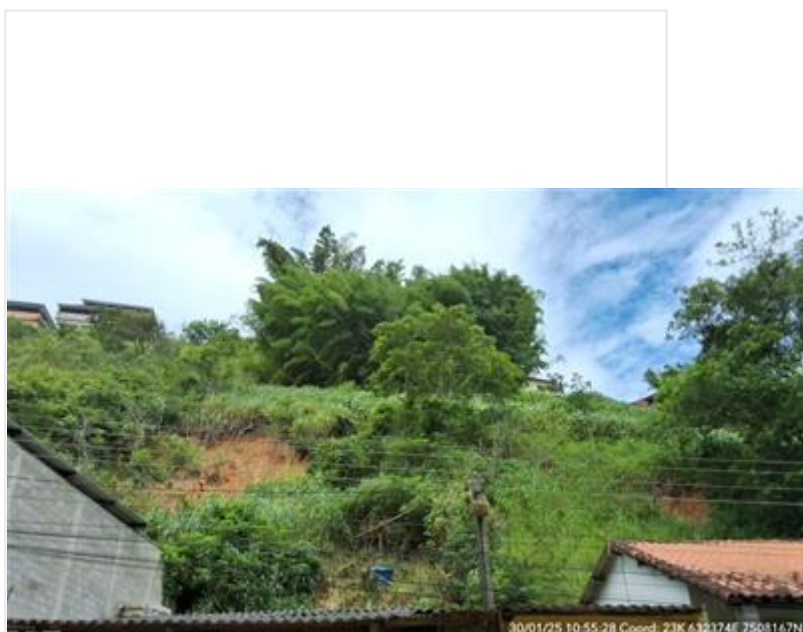

Foto_encos_nat-20250130-135527.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250130-135533.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com presença de gramíneas e solo exposto.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual pouco compactado.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-135254.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-135226.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-135150.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250130-135306.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250130-135321.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250130-140742.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Dois deslizamentos principais, com processos erosivos circundando eles, tanto na base quanto lateralmente.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250130-135447.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

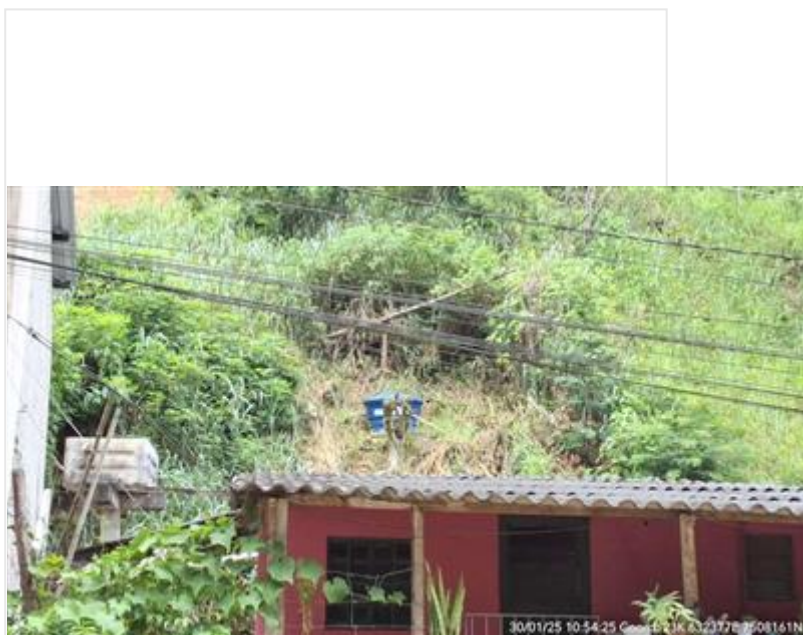

Foto_agua-20250130-135425.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com histórico de deslizamentos, como mais recente datado de fevereiro de 2014, onde houve atingimento de 3 cômodos da edificação sob o número 546, no restante do setor foram observados processos ativos e com presença de imóveis de muito alta vulnerabilidade com presença de material mobilizado. Em períodos de chuvas prolongadas os moradores observam fluxo de água aumentado em direção a via, por vezes com sedimentos, o que pode ocasionar obstruções de rotas de fuga.

GPS

Área analisada:

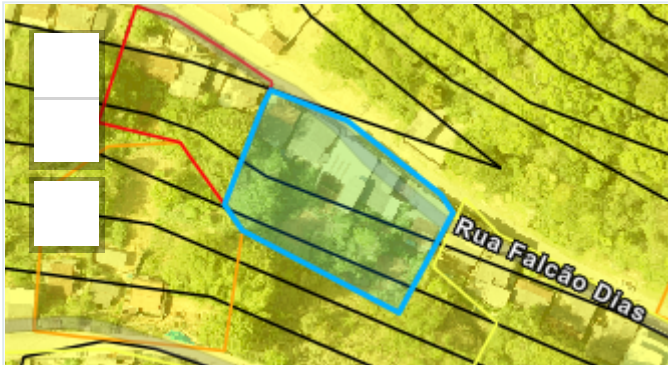Area: 2,158.37 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ajustar ficha.