



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 11:14:56 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

15

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__15

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Falcão Dias, 508

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

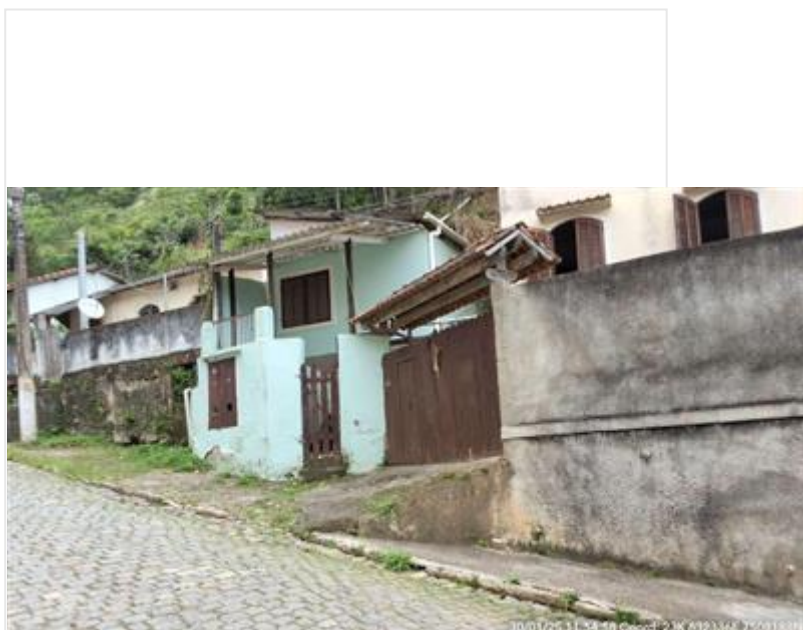

Foto_acesso-20250130-145457.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250130-143056.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250130-143541.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único a jusante com encosta natural a montante

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual jovem e rocha sã

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-141738.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-141842.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-141905.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250130-143343.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250130-141928.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250130-142002.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250130-141947.jpg

Processo:

- **Deslizamento**
- **Movimentos gravitacionais de queda livre**

Deslizamentos:

Planar


Movimento Gravitacionais de queda livre:

Queda de blocos

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar com ocorrência de queda de blocos

Foto do deslizamentos:

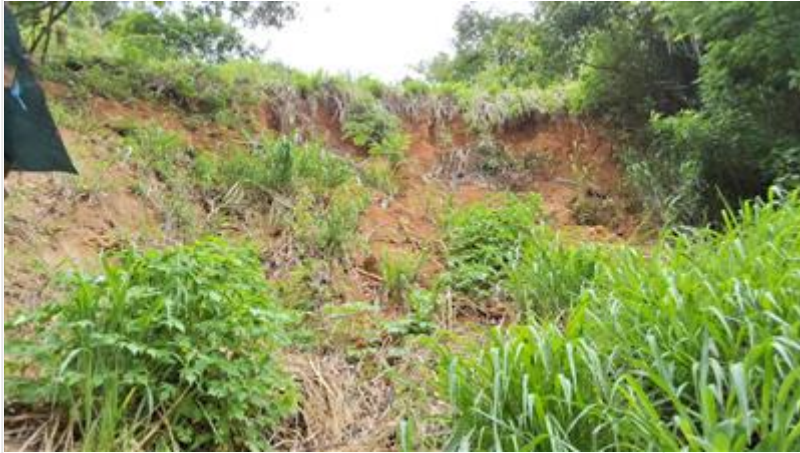

Foto_deslizamento-20250130-142036.jpg

Foto do Movimento Gravitacionais de queda livre:



Foto_Movimentos_gravitacionais_de_queda_livre-20250130-...

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250130-142721.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamento e queda de blocos, com processo ativo e com atingimento de moradia. Moradora relatou que o imóvel sofreu danos à estrutura com quedas de paredes, que foram posteriormente reconstruídas . Deslizamento a montante das moradias na qual ocorrem quedas de blocos de rocha angulosos. Foram observadas feições de instabilidade no local como cicatrizes, estruturas colapsadas, ângulos negativos e processos erosivos.

GPS

Área analisada:

Area: 1,328.04 Sq meters

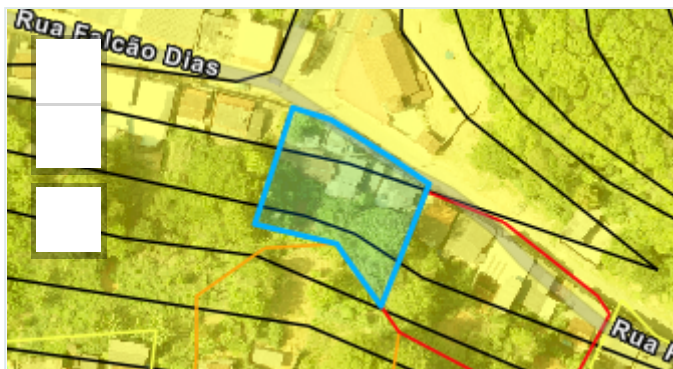

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1

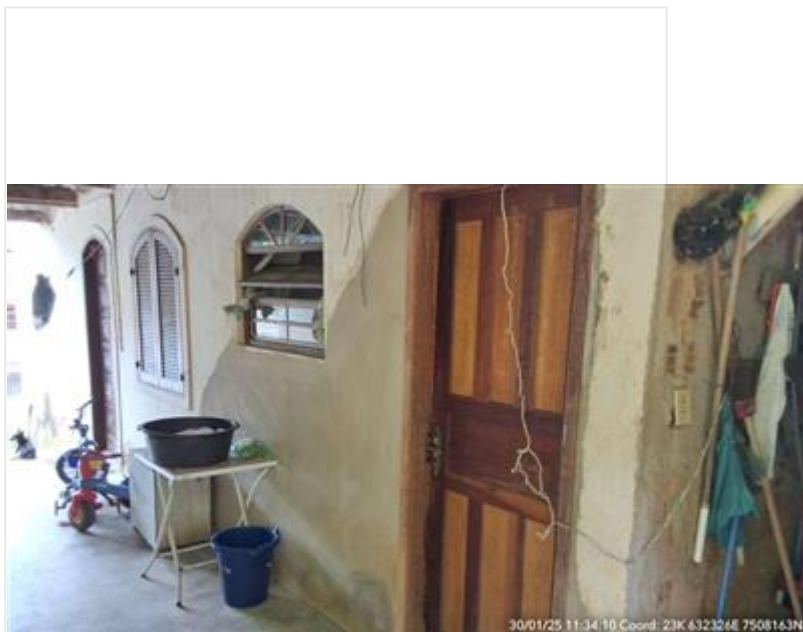


Foto1-20250130-143409.jpg

Descrição da foto1

Parede que sofreu colapso parcial durante deslizamento, mas atualmente foi reconstruída.