



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 1:47:04 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

17

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__17

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Servidão acessada a partir da Rua Dr. Francisco Ferreira Martins

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:

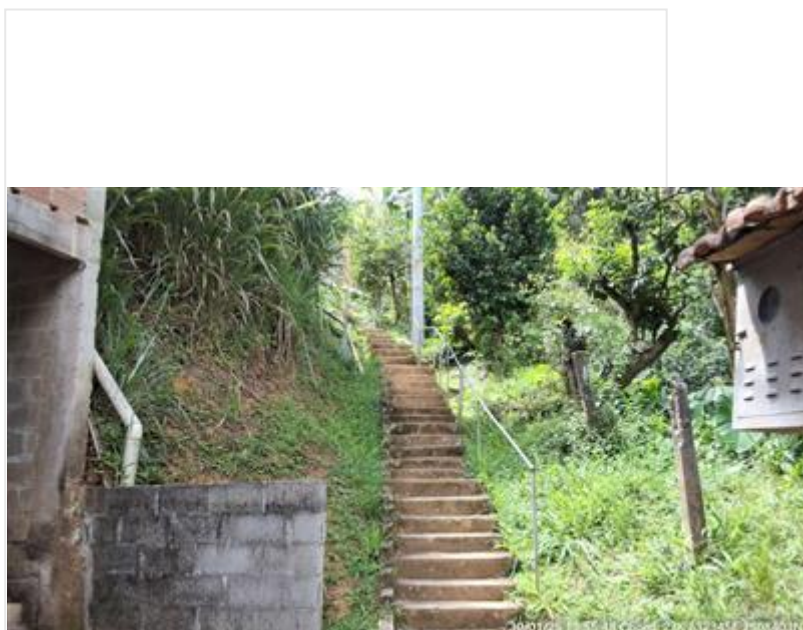

Foto_acesso-20250130-165547.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:

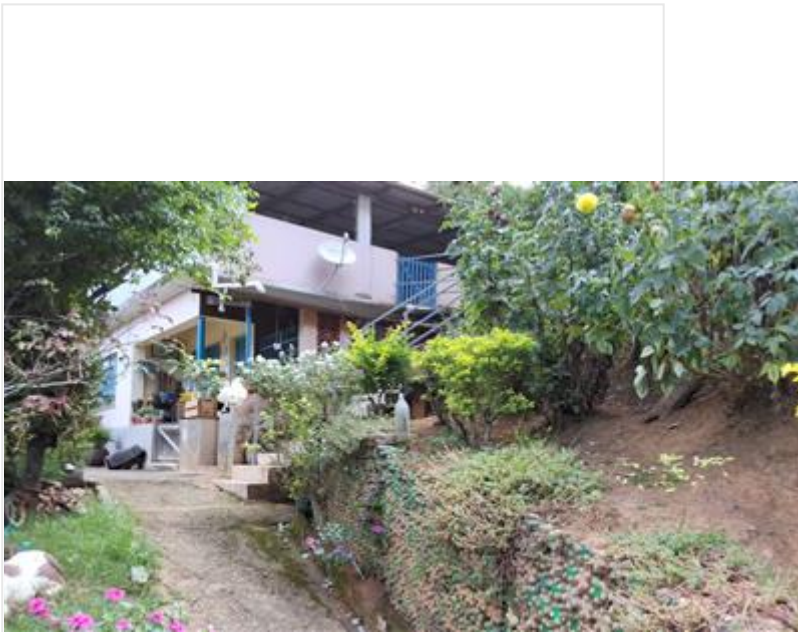

Foto_cort_mult-20250130-165436.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com cortes sub verticalizados

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-164853.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-164916.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-165422.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250130-164940.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250130-164954.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250130-165000.jpg

Foto Sulcos



7aec3cf4-14e8-4e4c-b7bf-acc0ec37aee3.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento com atingimento da moradia porém com poucos danos à estrutura do imóvel

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250130-165014.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250130-165234.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de vulnerabilidade média a distância de 1 metro da base do deslizamento e com poucos danos no imóvel, entretanto o processo se mantém ativo, e com material a ser mobilizado a montante. Salienta-se que em caso de evolução a estrutura da casa pode ser abalada.

GPS

Área analisada:

Area: 521.04 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250130-165223.jpg

Descrição da foto1

Fissuras no reboco da casa onde foi atingido pelo deslizamento, foi observado que a fissura não chegou a trincar tijolos.

