



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 2:10:42 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

18

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__18

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dr. Francisco Ferreira Martins, 83

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

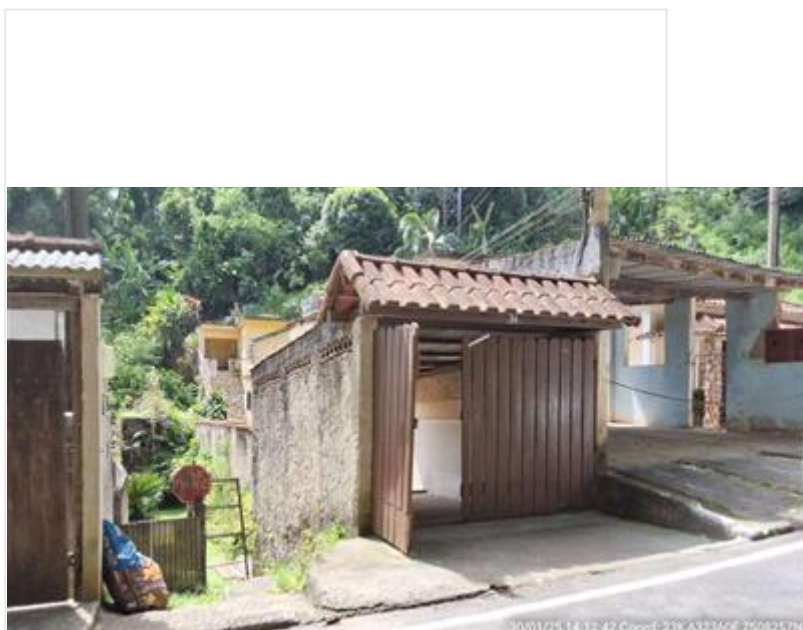

Foto_acesso-20250130-171241.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:

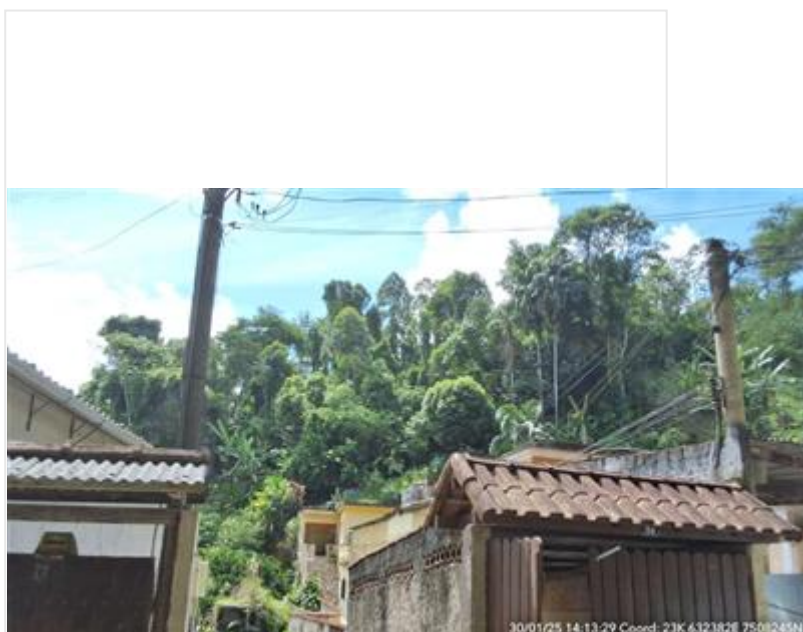

Foto_encos_nat-20250130-171328.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250130-171336.jpg

Descrição do terreno:

Local com encosta natural a montante e corte único na base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Devido a não ter sido possível acessar o imóvel foi apenas observado solo residual na área da cicatriz.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-171353.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-171410.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-171425.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250130-171446.jpg

Processo:

- **Deslizamento**
- **Não se aplica**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foi possível visualizar da rua que ocorreu um pequeno deslizamento a sul da moradia e um de maior porte a norte da moradia com cerca de 10 metros.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250130-171640.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250130-171524.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Salienta-se que não foi possível acessar o imóvel devido a ausência de moradores e vizinhos que possibilitassem uma melhor visualização do processo. Todavia a partir da visada da Rua Dr. Francisco Ferreira Martins foi possível observar um processo de pequeno porte a sul do imóvel e um de maior dimensão, cerca de 10 metros a norte da moradia. A partir da visada disponível o processo se encontra ativo e situado a montante de cerca de 3 imóveis.

GPS

Área analisada:

Area: 413.1 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok