



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 31, 2025, 8:35:22 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

19

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__19

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Escadaria acessada a partir da Rua Pereira Lima 95

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250131-114423.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:

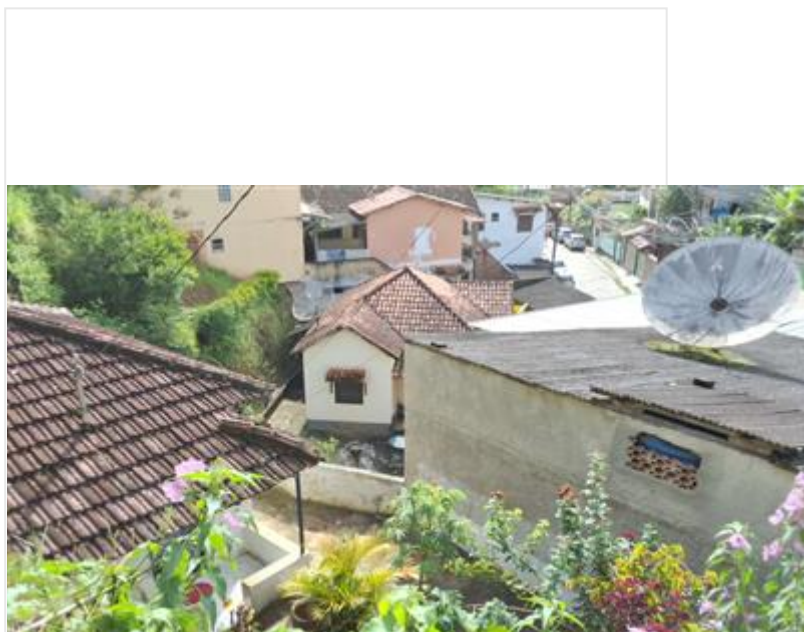

Foto_cort_mult-20250131-114134.jpg

Descrição do terreno:

Local com múltiplos cortes subverticalizados

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Devido a vegetação cobrindo grande parte do terreno foi possível visualizar apenas solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250131-113927.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250131-114101.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250131-114354.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:

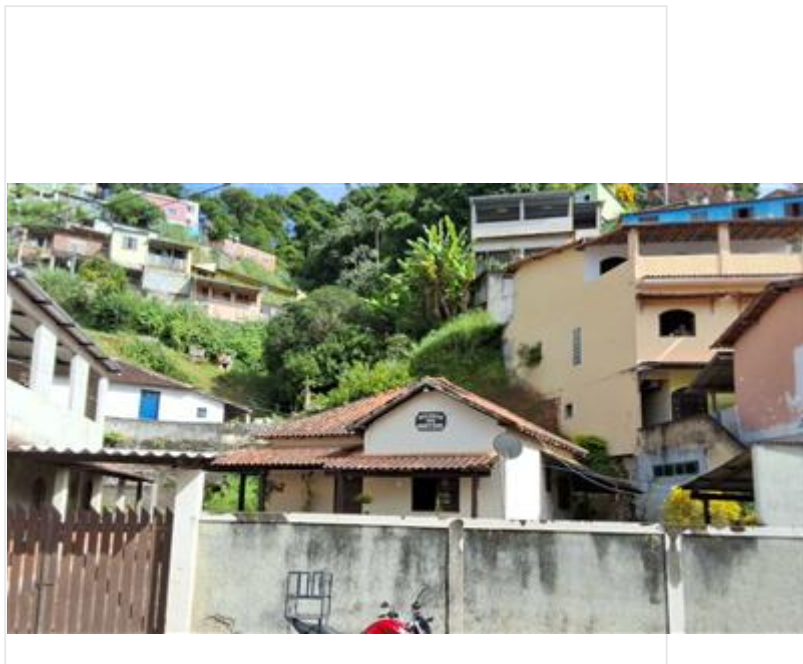

Foto_vulnerabilidade-20250131-114346.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram identificados processos aparentes no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250131-114210.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No local se observa talude de cortes múltiplos subverticalizados, sem feições aparentes de instabilidade. Todavia devido à curta distância tanto de talude/ topo, quanto talude/ base, associado a uma altura e inclinação considerável destes taludes, uma rede de drenagem superficial que deixa a desejar, movimentos de massa futuros podem afetar a estrutura do imóvel. Local situado a jusante de setor de alto risco.

GPS

Área analisada:

Area: 1,851.94 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok