



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 9:26:04 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

2

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Falcão Dias, 692

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250129-124734.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250129-123005.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250129-123011.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único a jusante de pouca inclinação, e encosta natural de elevada inclinação e tamanho a montante. Salienta-se a presença de cicatriz nos fundos do imóvel e erosão no aterro na base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250129-123157.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250129-123556.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250129-124311.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Ângulos negativos**
- **Muros inclinados**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250129-123330.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250129-123342.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250129-123353.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250129-123414.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250129-123406.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024, no qual as feições apontadas foram observadas a partir da Rua Falcão Dias devido à impossibilidade de acesso ao imóvel.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250129-123433.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

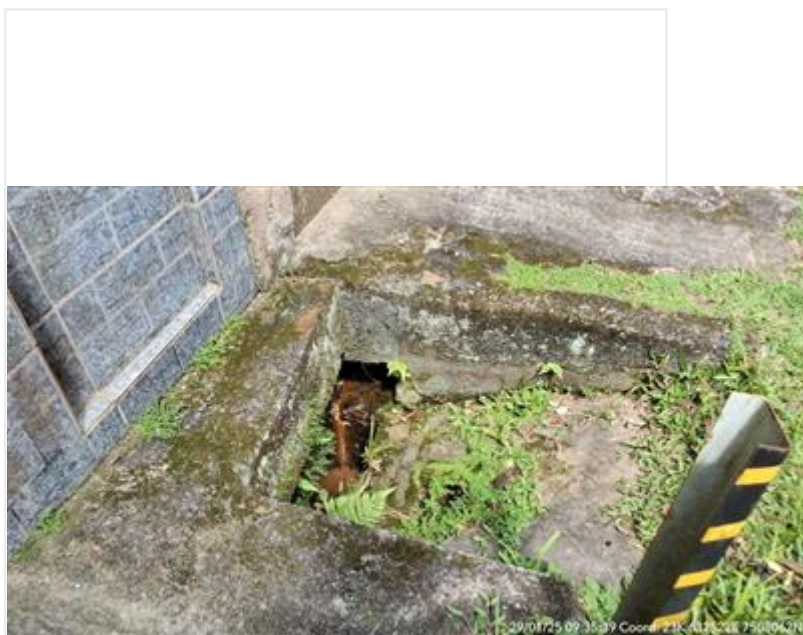

Foto_agua-20250129-123538.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamento e processo ativo, no qual os moradores desse imóvel abandonaram a casa segundo vizinhos. Observa-se cicatriz de cerca de 7 metros de altura e 10 metros de comprimento, com bastante material a ser mobilizado. Salienta-se que não foi possível averiguar a quantidade de danos ao imóvel devido a ausência de moradores. Porém foram observados feições de instabilidade como sulcos, trincas em muro e muro inclinado. Salienta-se que no setor há duas moradias, sendo a situada a leste que apresenta vulnerabilidade média e a casa a oeste com vulnerabilidade alta.

GPS

Área analisada:

Area: 1,221.22 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250129-125102.jpg

Descrição da foto1

Aterro na base do imóvel