



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 31, 2025, 9:29:14 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

21

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__21

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Modesto Lins 267

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250131-124259.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250131-124029.jpg

Descrição do terreno:

Local de corte único com zona de blocos concentrados na base

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Tálus**

Observação sobre o material predominante:

Muitos blocos concentrados na base da moradia, formando tálus.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250131-122943.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250131-123007.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250131-124311.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Zonas de blocos**
- **Erosão laminar**

Foto Zonas de blocos



Foto_Zonas_de_blocos-20250131-123030.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250131-123945.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

No local não se observa processo, porém se observa zona de blocos concentrada na base e no meio do talude.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

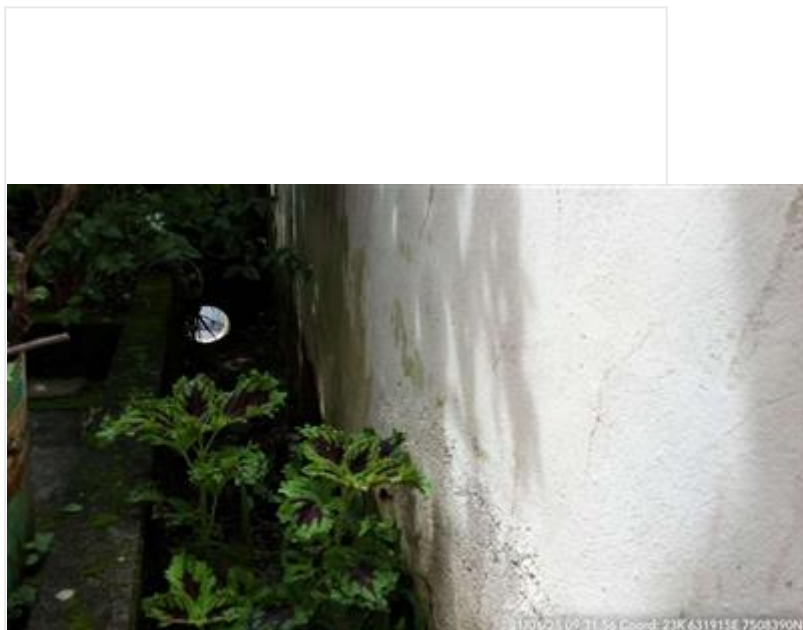

Foto_agua-20250131-123155.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de corte único na qual a moradia está a uma distância de cerca de 1 metro da base do talude, na qual foi observado zona de blocos tanto na base, quanto no meio do talude. A moradora relatou que em episódios de chuva fortes, escorre lama e sedimentos do talude para a casa, fato este que pode ser comprovado pelo quantidade de sedimentos junto a base do talude. Este relato, associado à quantidade de blocos observados, a altura e inclinação do talude torna o local suscetível a queda de blocos e possíveis deslizamentos oriundos de montante.

GPS

Área analisada:

Area: 278.7 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250131-123052.jpg

Descrição da foto1

Material que se deposita em fortes chuvas