



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 10:09:32 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

4

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Falcão Dias, 685

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

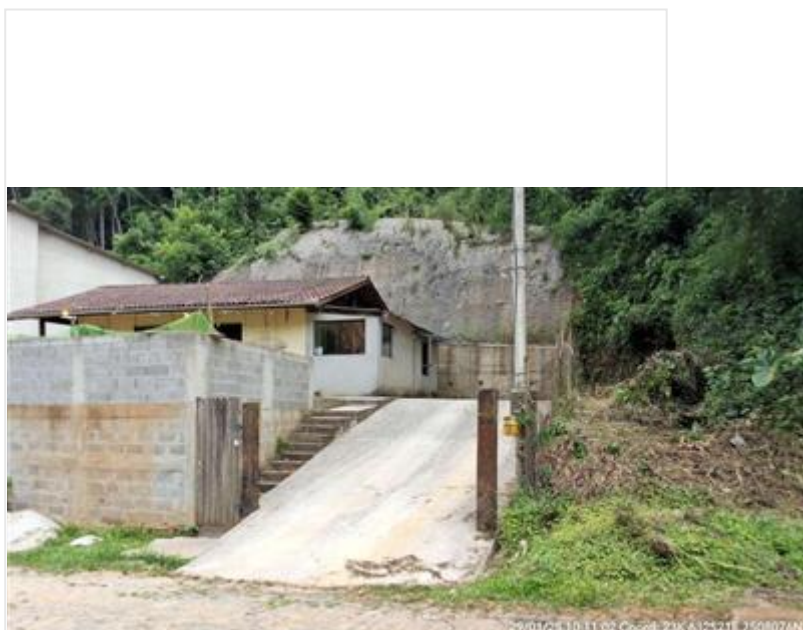

Foto_acesso-20250129-131101.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

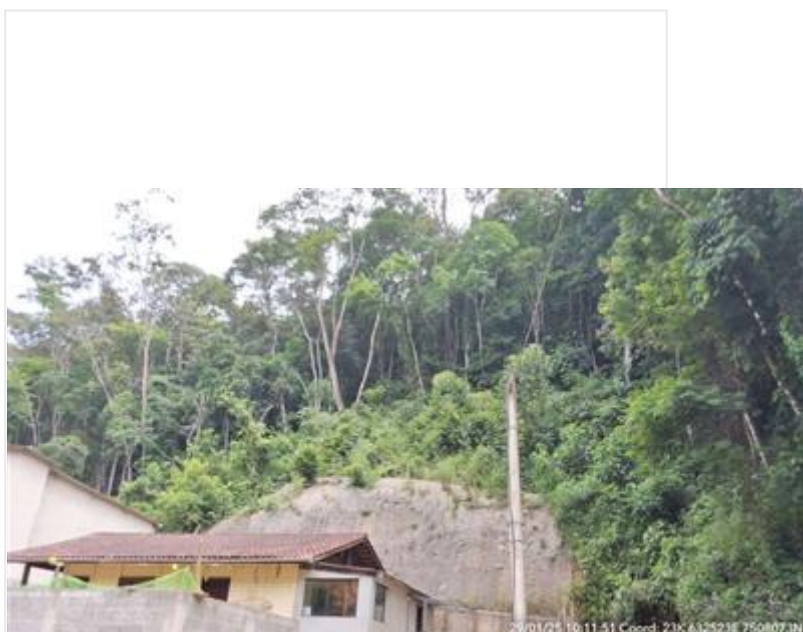

Foto_encos_nat-20250129-131150.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250129-131156.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com vegetação de grande porte.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro e consolidado. Salienta-se que esta foto foi realizada a partir de exposição próxima ao setor pois a vegetação dificultou a visualização.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250129-131247.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250129-131426.jpg

Tipologia Construtiva:

Madeira

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250129-131519.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250129-131647.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados processos erosivos na base de uma construção e uma contenção com concreto projetado em outra

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250129-131858.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No setor o terreno apresenta elevada inclinação, árvores de grande porte e material com potencial de atingimento. Também foram observados processos erosivos na base. Salienta-se que ocorreu um deslizamento anteriormente, todavia, o morador realizou uma obra de contenção nos fundos do imóvel.

GPS

Área analisada:

Area: 5,202.07 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250129-134956.jpg

Descrição da foto1

Obra de contenção com concreto projetado sem drenos