



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jan 29, 2025, 10:23:44 AM**

Palavra Chave:

**14448053717**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;**

Inicias Tecnico 1:

**DS**

Inicias Tecnico 2:

**IR**

Microbacia:

**MD\_HumbertoAntunes\_216**

Setor:

**5**

Código do setor:

**MD\_HumbertoAntunes\_216\_DS\_IR\_\_5**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Falcão Dias, 673**

Localidade:

**Humberto Antunes**

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:

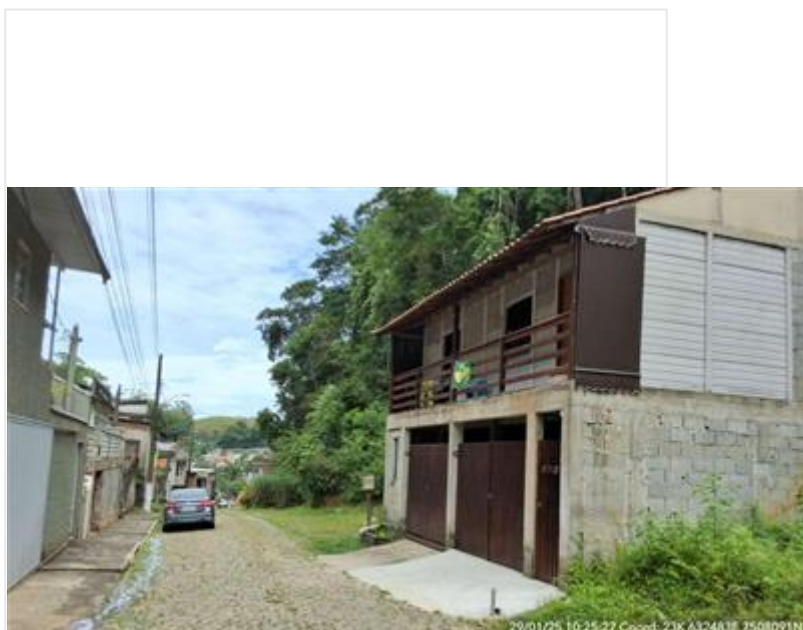

Foto\_acesso-20250129-132527.jpg

## Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

## Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

## Altura da encosta natural:

**50 – 100m**

## Inclinação da encosta natural:

**75**


## Altura do talude de corte único:

**1 - 5m**

## Inclinação do talude de corte único:

**85**

## Foto da encosta natural:

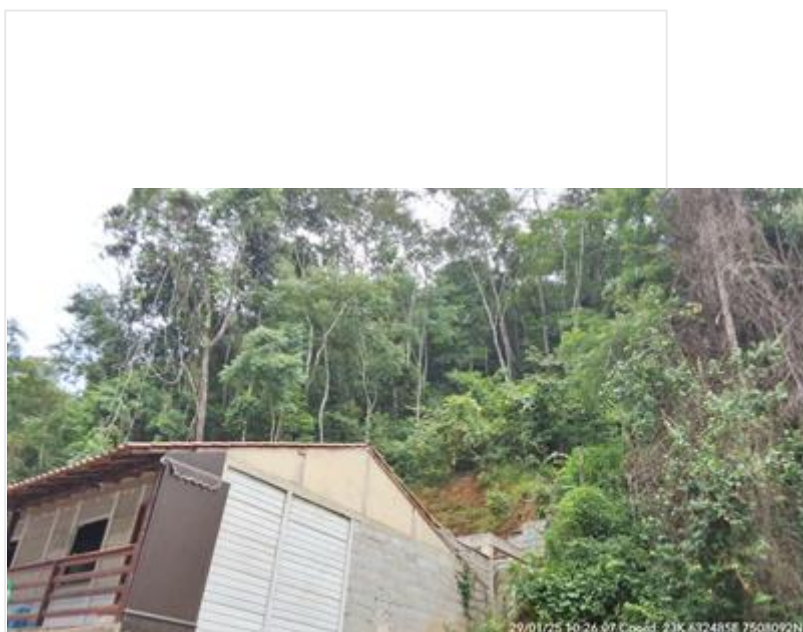

Foto\_encos\_nat-20250129-132606.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto\_cort\_un-20250129-132644.jpg

Descrição do terreno:

**Terreno de corte único a jusante e encosta natural em direção ao topo.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual maduro**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250129-132817.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**Nulo**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250129-133217.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**



Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20250129-133242.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto\_Cicatrizes-20250129-132924.jpg

## Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20250129-133140.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Foi observado um deslizamento planar que atingiu a porção dos fundos da moradia.**



Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250129-140738.jpg

Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Rede**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250129-132909.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Alto**

Número de moradias em risco:

**1**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

**Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:**

**Local com processo nos fundos do imóvel em talude de corte único, no qual ocorreu atingimento, porém não foi possível observar possíveis danos a estrutura do imóvel devido a ausência de moradores.**

**Salienta-se que o imóvel apresenta aparente vulnerabilidade média, mas a estrutura do imóvel apresenta a maior parte da estrutura em tijolos de concreto, mas também apresenta tijolos de alvenaria, varanda em madeira e colunas do segundo pavimento de madeira.**

GPS

**Área analisada:****Area: 5,118.22 Sq meters**

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status\_revisao

ok