



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 11:02:00 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

6

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Falcão Dias 628

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

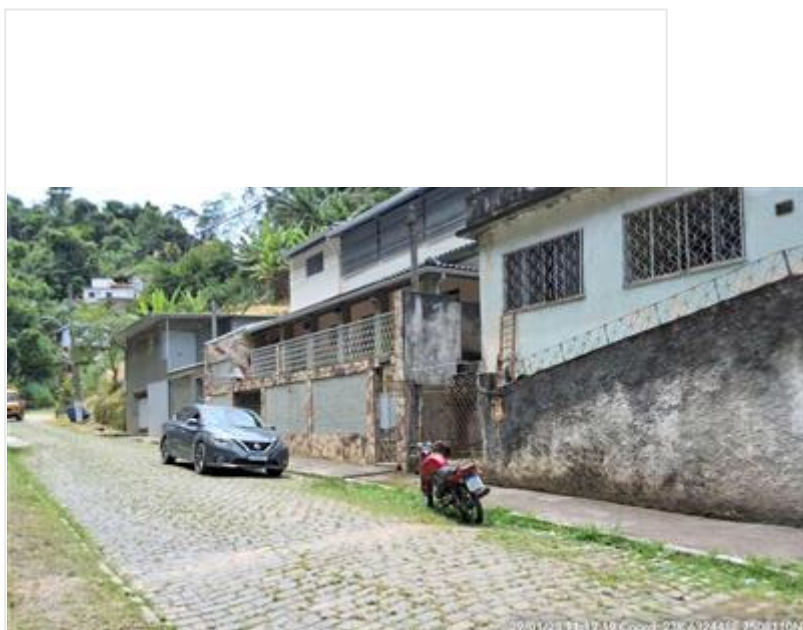

Foto_acesso-20250129-141918.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



44deb0d1-8116-4b6b-9fae-5e4986cf86b6.jpeg

Descrição do terreno:

O setor apresenta um terreno íngreme, com presença de bambus e área descampada com vegetação rasteira. No topo há trincas na estrada e cercas inclinadas.


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com alguns pontos com erosão.

Foto do material predominante:

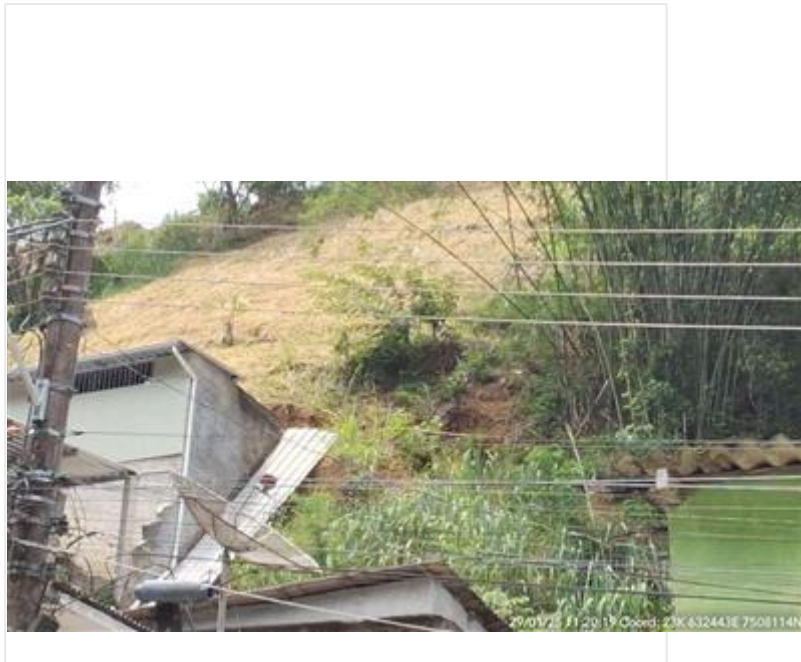

Foto_material-20250129-142018.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250129-141147.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250129-142048.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250129-140700.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250129-140...

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Há um processo erosivo na lateral da casa e apresentando trincas e cercas tombadas no topo da encosta.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250129-140933.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No setor foram observados o tombamento de cercas e trincas no terreno situado no topo da encosta, na Ladeira São Sebastião, e processos erosivos na rua Falcão Dias. Há moradias com baixa, média e alta vulnerabilidade. O abastecimento ocorre sobretudo por mina e poços.

GPS

Área analisada:

Area: 3,944.9 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250129-141041.jpg

Descrição da foto1

Visada da Ladeira São Sebastião, na qual é observado um caimento da rua e do cercado em direção a rua Falcão Dias (rua a jusante).