



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 1:27:13 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

7

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

São Sebastião 193

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250129-164453.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250129-164506.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com cortes múltiplos, com muro com função de contenção

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual sem estruturas preservadas e pouco consolidado.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250129-162905.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:


Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250129-163005.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa

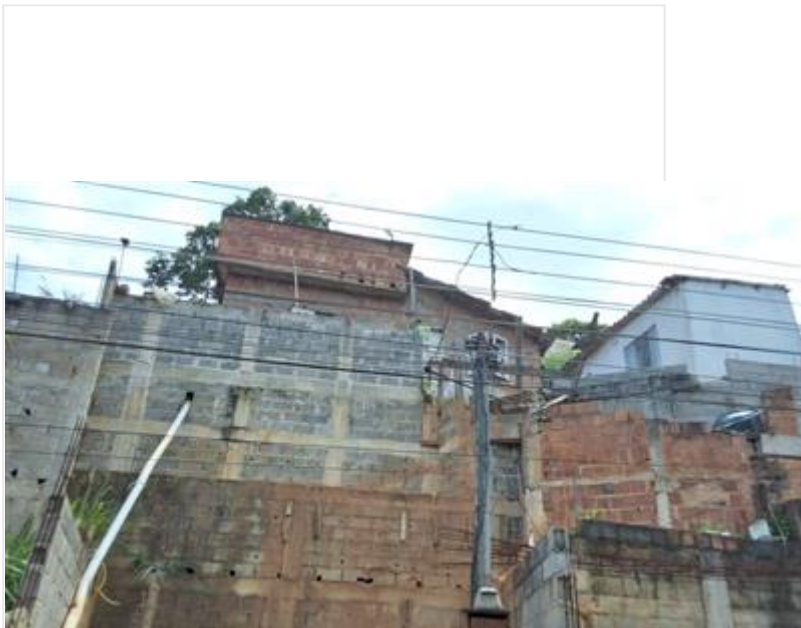

Foto_topo_talude_casa-20250129-164611.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250129-163345.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250129-163208.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250129-163126.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250129-163137.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar a montante e a jusante da moradia

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250129-163236.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250129-163331.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O local apresenta alta vulnerabilidade, histórico de deslizamentos anteriores a 2024, e processo ativo. No local ocorreu deslizamento planar a montante das moradias o qual atingiu as moradias colapsando parcialmente a estrutura. E a jusante colapso também parcial das estruturas na entrada. Atualmente a jusante se observa inúmeras estruturas em blocos de concreto na qual o acesso dos imóveis foi refeito e a montante se observa a cicatriz de deslizamento, e que os imóveis que tinham sofrido colapso parcial foram reconstruídas. A montante não foi realizada nenhuma obra de drenagem, apenas retirada de material e reconstrução da estrutura.

GPS

Área analisada:

Area: 767.14 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250129-164342.jpg

Descrição da foto1

Local da área do deslizamento a jusante do imóvel.