



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 1:56:24 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

8

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

São Sebastião, 142

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250129-170828.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:

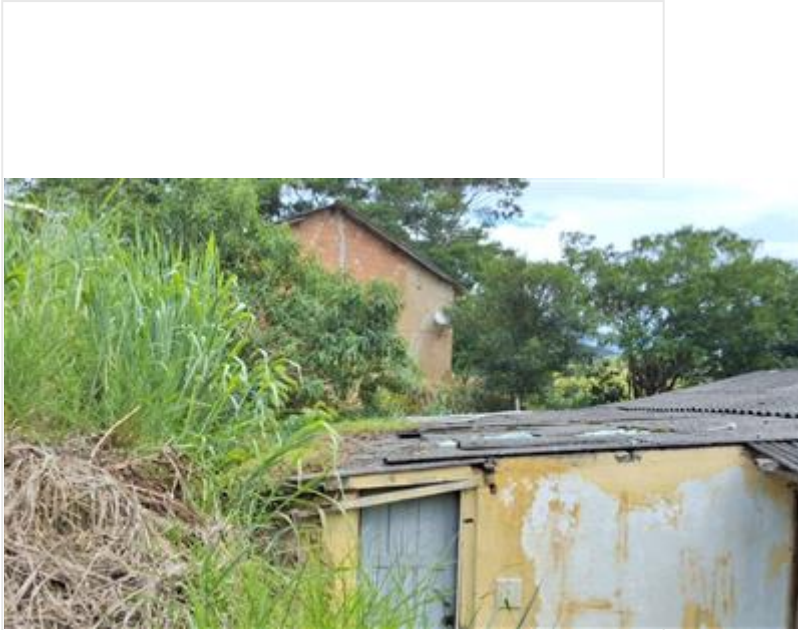

Foto_cort_mult-20250129-165647.jpg

Descrição do terreno:

Local com cerca de 2 cortes predominantes e moradias construídas em patamares amplos.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250129-170237.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250129-170132.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250129-170540.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250129-170548.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Descalçamento**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250129-170151.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250129-165728.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Cunha

Observação sobre o processo:

Pequenos processos erosivos nos fundos do imóvel além de cicatriz de deslizamento planar.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250129-170010.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250129-170451.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com dois cortes predominantes, de aproximadamente 3 m de altura, e com patamares amplos. Foram observados pequenos processos erosivos no talude aos fundos além de cicatriz de deslizamento planar.

GPS

Área analisada:

Area: 1,155.88 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok