



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 10:18:07 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_228

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Doutor Felício dos Santos

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

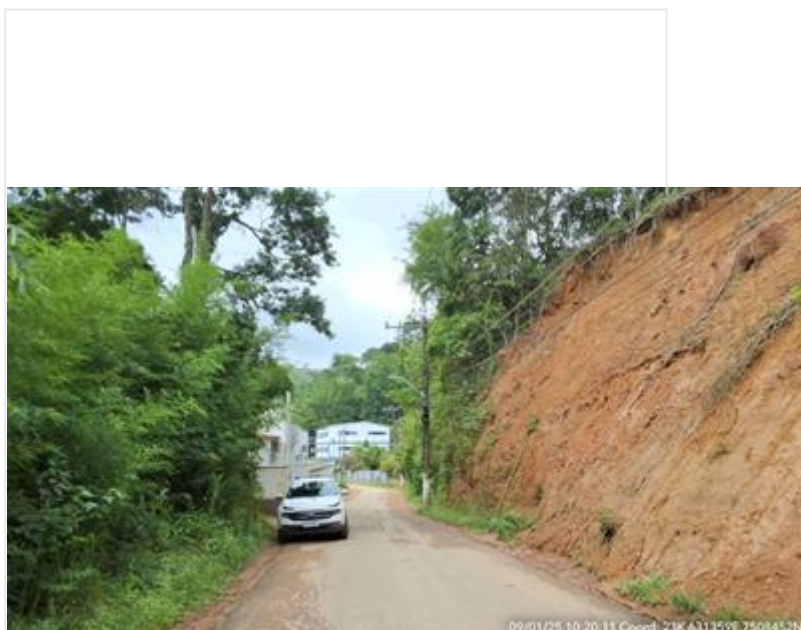

Foto_acesso-20250109-132011.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250109-132141.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250109-132224.jpg

Descrição do terreno:

Corte de estrada

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Pacote espesso de solo residual e saprólito na base da encosta.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-132418.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-132511.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-132537.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinados/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**
- **Erosão laminar**

Foto Vegetação/postes inclinados/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250109-132...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250109-132618.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-132629.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250109-132643.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em via em encosta com muito material instável e alto potencial de atingimento e grande quantidade de material mobilizado do outro lado da via, indicando que houve a obstrução da via no período da ocorrência.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250109-132717.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-133948.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Encosta de altura considerável e muito material instável, com grande potencial de obstrução da via e até atingimento do CREAS localizado a jusante, que em casos de emergência poderia servir como ponto de apoio.

GPS

Área analisada:

Area: 1,607.84 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok