



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 1:44:29 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_228

Setor:

2

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Doutor Felício dos Santos

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-165754.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250109-164614.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250109-164623.jpg

Descrição do terreno:

Corte único na base de encosta de baixa altura.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-164635.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-164649.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-165103.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Sulcos**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250109-165611.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250109-164...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250109-165626.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-164741.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-164747.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250109-164757.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

**Deslizamento a jusante da via, interditando a mesma, que é a rota de fuga mais próxima das casas.
Histórico de deslizamento nos fundos das moradias de mais de 10 anos**

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250109-165004.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Água**
- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

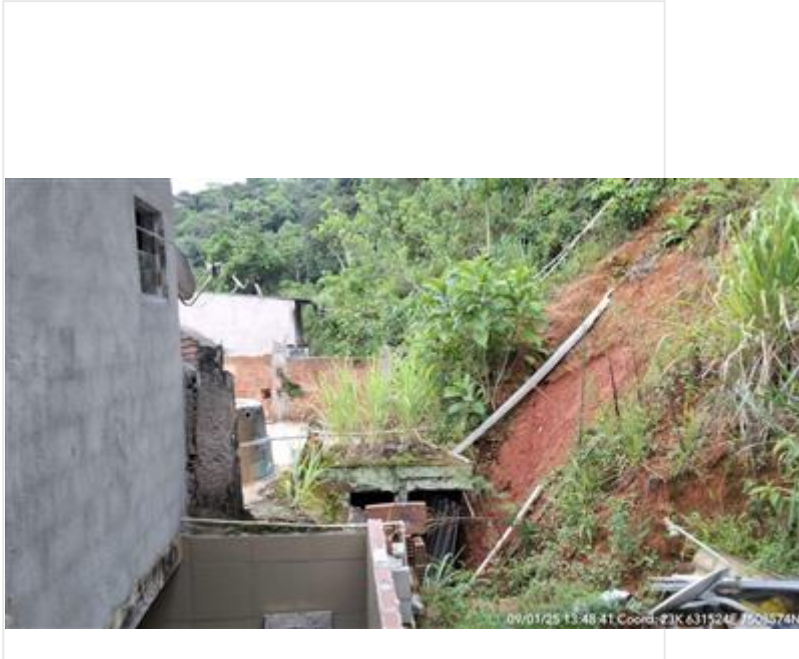

Foto_agua-20250109-164840.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

As casas estão localizadas em uma via interditada devido a um deslizamento de terra na estrada que segue para jusante, além de apresentarem várias trincas no asfalto. Essa via é a principal rota de fuga para os moradores. No talude acima das casas, há um histórico de deslizamento ocorrido há mais de 10 anos, com a cicatriz visível e um processo erosivo em andamento.

GPS

Área analisada:

Area: 1,779.97 Sq meters

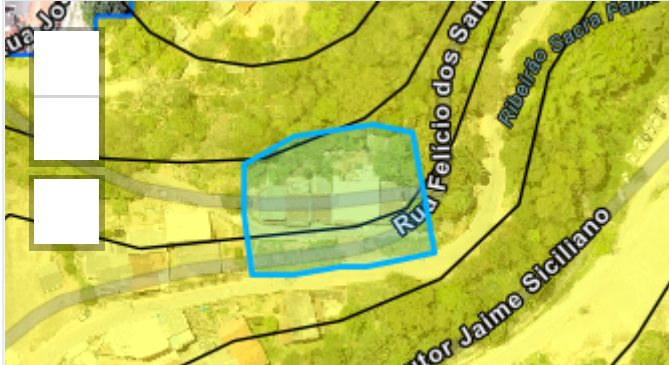

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250109-173711.jpg

Descrição da foto1

Vista do deslizamento da via

