



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 2:09:40 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_228

Setor:

3

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Doutor Felício dos Santos

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

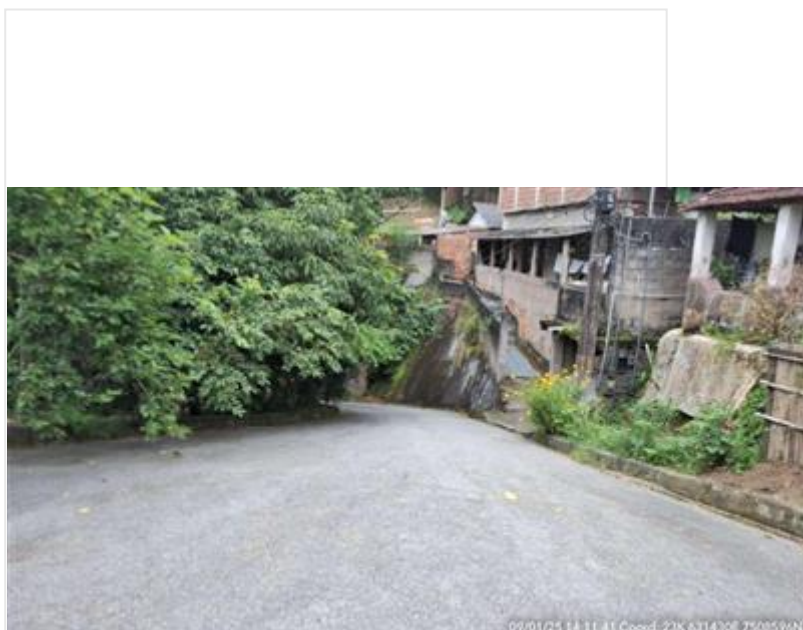

Foto_acesso-20250109-171140.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

50


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

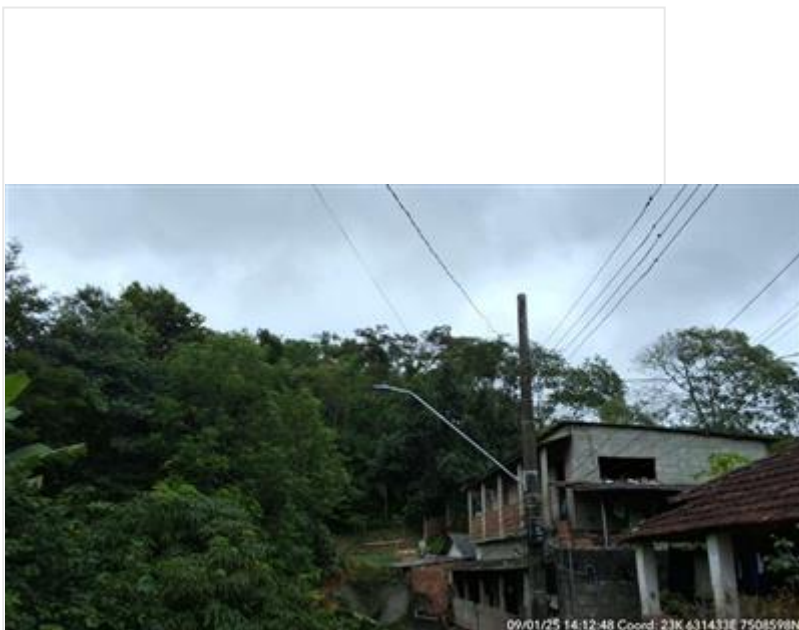

Foto_encos_nat-20250109-171247.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250109-171704.jpg

Descrição do terreno:

Corte de estrada com diversos pontos de solo exposto

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Camadas extensas de solo residual, com material mobilizado sendo realocado na encosta a jusante da via

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-171729.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-171922.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-172018.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250109-172058.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250109-172...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250109-172137.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-172258.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250109-172654.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-172210.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em via, interditando o unico acesso dos moradores da area

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250109-172505.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

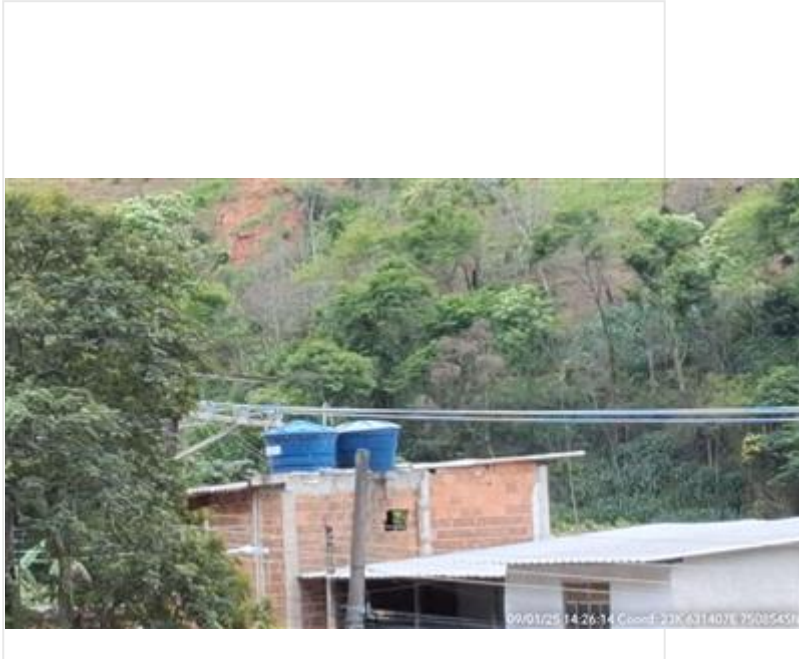

Foto_agua-20250109-172614.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia localizada em topo de encosta, mas seu acesso esta encaixado em corte vertical com processos erosivos avançados. A via de acesso apresenta cicatrizes de deslizamentos que causaram a interdição da via no momento de sua ocorrencia, impedindo a passagem de moradores por esta que é seu único acesso. A via apresenta sinais de afundamento na direção da encosta a jusante.

GPS

Área analisada:

Area: 1,406.39 Sq meters

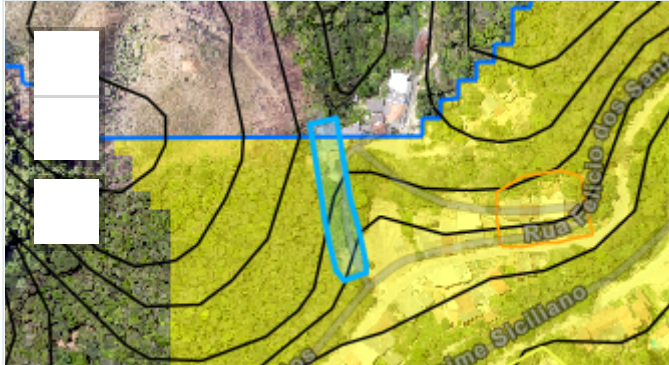

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok